



VW Passat - Ruídos de batida incómodos no habitáculo

Ficha técnica	
Fabricante	VW
Modelo	Passat
Motor	1.6 TDI
Código do motor	DCXA
Ano de fabrico	2014 até 2018
Sintoma	Ruídos de batida incómodos no habitáculo

 **Aviso de segurança importante**

Ruídos de batida provenientes da zona dos bancos dianteiros

No modelo de veículo acima referido, é possível que, durante a condução, se ouçam ruídos incómodos de batida ou de pancada no habitáculo. O ruído ocorre sobretudo ao passar por irregularidades na estrada e parece provir da zona dos bancos dianteiros.

No âmbito da deteção de avarias, deve-se, em primeiro lugar, verificar, através de uma prova de estrada específica, se o ruído pode ser claramente localizado na zona dos encostos de cabeça dianteiros. Se for possível reproduzir o ruído e atribuí-lo à zona do assento, a causa reside frequentemente num mau posicionamento do apoio de cabeça. O problema está na guia do apoio de cabeça, situada à direita no sentido de marcha, em ambos os bancos da frente (ver imagem). Devido a tolerâncias de fabrico ou ao desgaste causado no material, pode ocorrer folga na guia, o que faz com que o apoio de cabeça emita ruídos de batida ou de percussão quando o veículo se move.

Para corrigir a falha, as guias dos encostos de cabeça dos bancos em causa devem ser substituídas de acordo com as especificações do fabricante. Após a substituição, efetuar uma nova prova de estrada para garantir que o ruído não é mais emitido. Aviso: Para sua própria segurança e para a segurança dos outros utentes da estrada, as provas de estrada devem ser sempre realizadas na presença de uma segunda pessoa (condutor).

Aviso

Observar sempre os avisos de manutenção e de reparação do respetivo fabricante de veículos!

Este padrão de erro também pode ocorrer noutros modelos que tenham uma variante de equipamento equivalente.



Exemplo da guia do apoio de cabeça do banco da frente, à direita no sentido de marcha. Nesta zona, a folga na guia pode provocar ruídos de batida ou de pancada.