



VW Passat - Ruídos sibilantes ao acelerar

Ficha técnica

Fabricante	VW
Modelo	Passat 3G2/3G5
Motor	2.0 16V TDI
Código do motor	DFGA / CRLB
Ano de fabrico	2014-2019
Sintoma	O sistema de gás de escape emite ruídos sibilantes ao acelerar

ⓘ Aviso de segurança importante

Ruídos sibilantes no sistema de gás de escape ao acelerar

Caso sejam detetados ruídos sibilantes provenientes da área do sistema de gás de escape durante a aceleração, uma junta defeituosa no coletor de escape pode ser uma possível causa.

Em certos casos, devido às características construtivas, podem ocorrer fugas nas superfícies de vedação do primeiro e do quarto cilindro. Se, durante o diagnóstico de avarias, não forem determinadas outras anomalias no sistema de escape, a junta (1) deve ser verificada e, se necessário, substituída.

Procedimento recomendado:

- Inspeção visual do coletor de escape para detetar fugas
- Desmontagem do coletor de escape e limpeza completa das superfícies de vedação
- Montagem do coletor de escape com nova junta e novas porcas de fixação

Informações sobre peças sobressalentes:

- Junta do coletor de escape: 04L 253 039G
- Porca de fixação: N 908 946 01

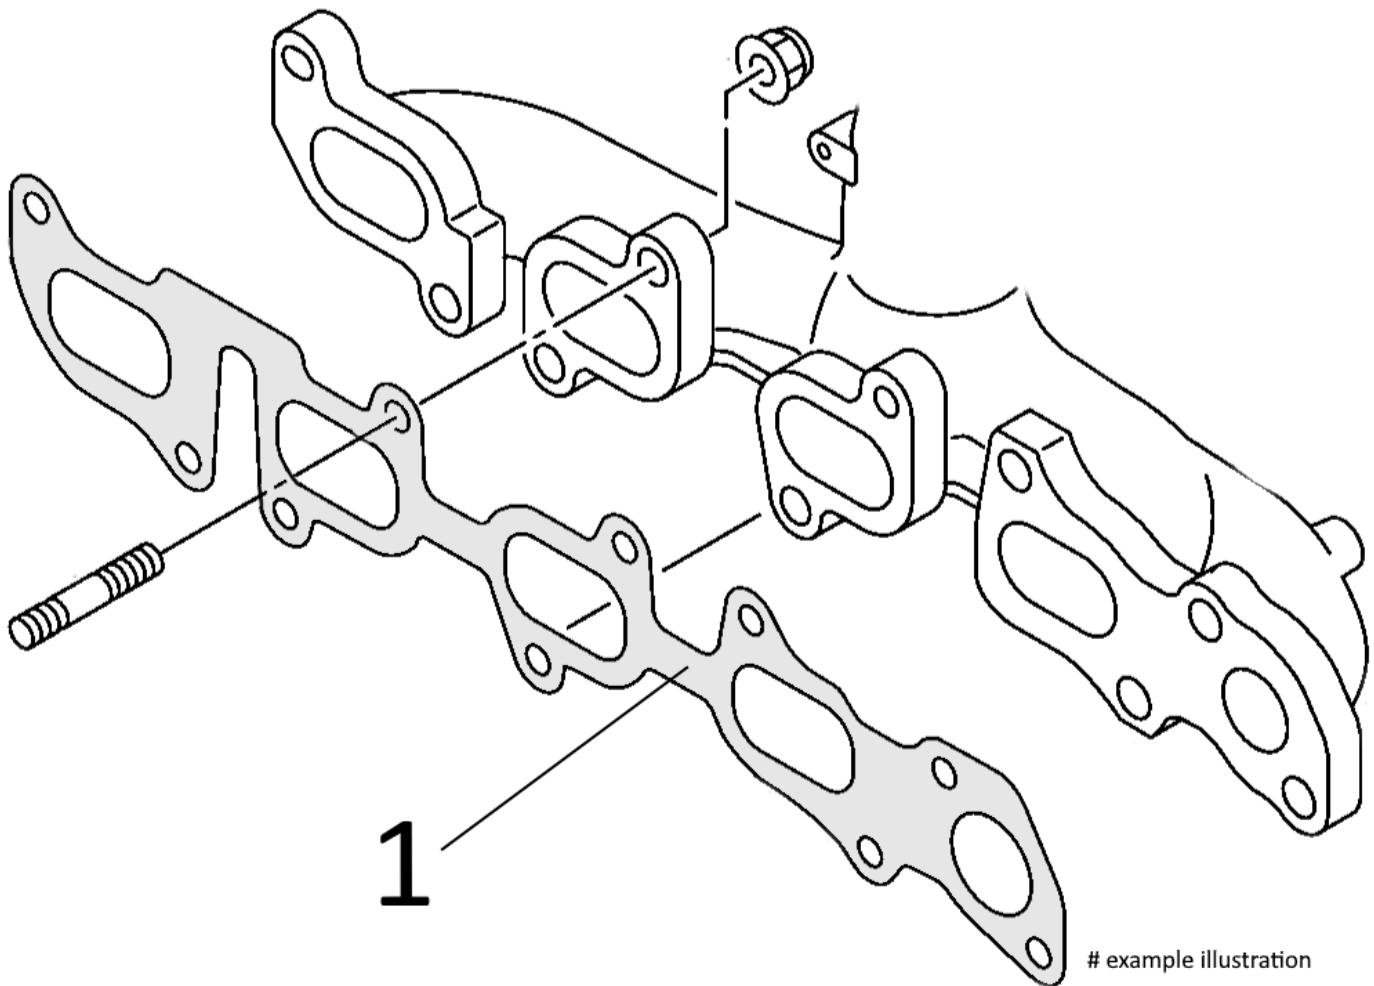


Figura 1

Aviso

Este problema também pode ocorrer noutros modelos que estejam equipados com os mesmos motores. Os números de peças sobresselentes especificados são específicos para cada veículo. É necessário efetuar uma verificação com o respetivo número de chassis. Observar neste contexto as instruções de reparação do fabricante automóvel!

Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. As apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a

finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.