



VW T5 — Termóstato do líquido de refrigeração


Ficha técnica

Fabricante	Volkswagen
Modelo	Transporter T5
Motor	1.9 TDI
Ano de fabrico	2006–2009
Sintoma	Termóstato do líquido de refrigeração




Temperatura de serviço não é atingida — Termóstato e flange do líquido de refrigeração

Nos veículos supracitados, é possível que a temperatura de serviço não seja atingida. Em alguns casos, a indicação da temperatura no painel de instrumentos combinado apresenta um "motor frio".br/>Na maioria dos casos, esta falha é causada pelo termóstato que não fecha corretamente.br/>br/>O termóstato está localizado no bloco do motor, atrás do alternador.br/>Após desmontar o flange do líquido de refrigeração é possível retirar o termóstato juntamente com o anel de vedação.br/>Antes de montar o novo termóstato deve-se controlar o flange do líquido de refrigeração.br/>É muito frequente partir uma parte da guia de plástico (auxílio de montagem).br/>Neste caso, recomenda-se a substituição do flange.

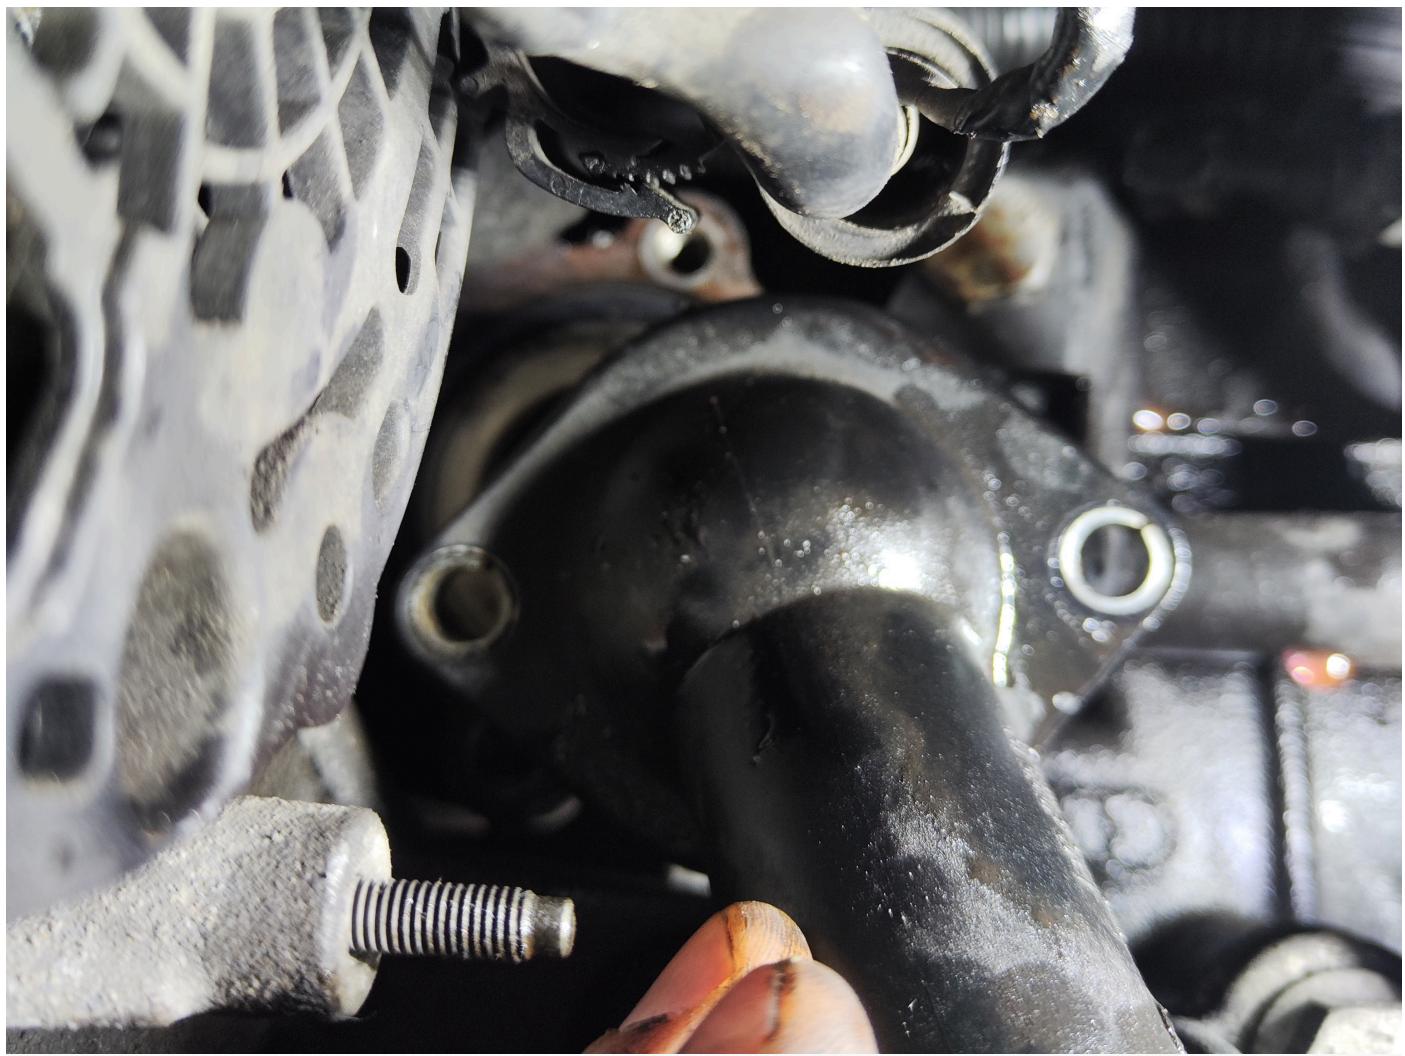

Flange do líquido de refrigeração T5

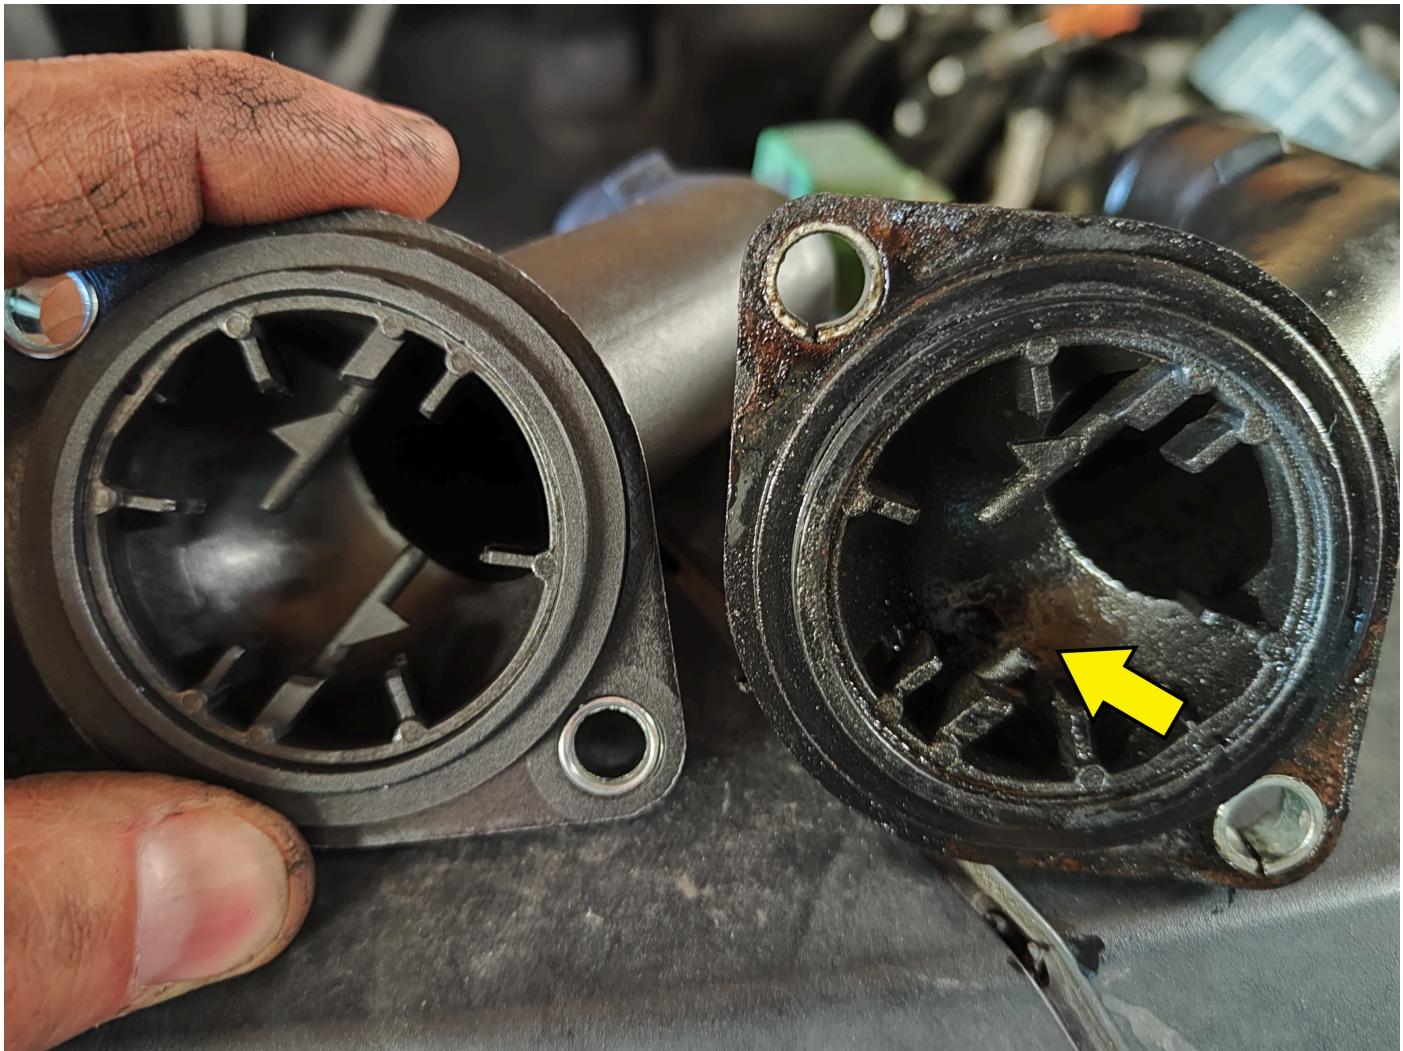

Guia de plástico T5 flange do líquido de refrigeração

ⓘ Important safety note

The following technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for suitably qualified personnel only.

ⓘ IMPORTANT

Please always follow the repair instructions from the vehicle manufacturer when carrying out such work!



Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval; indication of the document source is also required. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.