



# VW T6 — Perda de potência e modo de emergência do motor

## Ficha técnica

Fabricante	Volkswagen
Modelo	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Ano de fabrico	2015–2019
Sintoma	Motor em modo de emergência



## Falha de potência, motor em modo de emergência

Nos veículos supracitados, existe a possibilidade de o motor entrar repentinamente no modo de emergência. A luz de controlo do motor ou/e a luz de controlo da pré-incandescência acendem. Ao mesmo tempo, é possível verificar uma perda de potência do motor. Na memória de erros, podem estar armazenados os códigos de erro P062B e 20EE.  
Para resolver a situação, devem ser verificados todos os componentes elétricos e mecânicos relevantes para o sistema, incluindo a alimentação de tensão. Caso não seja detetado qualquer erro, pode ser necessária uma atualização do software.  
A atualização do software pode, por exemplo, ser realizada via [Hella-Gutmann macsRemote Services](#) ou um [aparelho de diagnóstico compatível com a tecnologia PassThru, da gama Mega Macs](#). Além disso, é necessário um acesso registado ao portal online do fabricante automóvel. Se não dispuser do equipamento necessário, é necessário recorrer aos serviços de uma oficina especializada e autorizada.