

VW Touareg (7P5) — A luz de controlo da pressão dos pneus acende | HELLA

VW Touareg

(7P5)

Ano de fabrico: 2010–2014

A luz de controlo da pressão dos pneus acende

(durante a circulação com pneus de inverno)

Se o problema supracitado for detetado, uma possível causa pode dever-se a um sensor da pressão dos pneus incorreto/com defeito.

Neste caso, foram utilizados sensores de pressão dos pneus não conformes para os pneus de inverno.

A fim de excluir outras causas possíveis de avarias, devem ser efetuados testes no sistema elétrico e mecânico (de acordo com as especificações do fabricante automóvel), bem como uma verificação dos códigos de erro, utilizando um aparelho de diagnóstico adequado. (Os códigos de erro não foram registados no módulo de comando do motor)

Se não forem detetadas outras falhas de funcionamento, o sensor de pressão dos pneus 4x (n.º OE 5Q0 998 270) tem de ser substituído.

Observar sempre as indicações dos fabricantes automóveis.

Dica: Binário de aperto para o(s) parafuso(s) do sensor (4 Nm).

Em seguida deve ser realizada uma prova de estrada para verificar se a medida de reparação foi bem sucedida.

Atenção: veículo elétrico!

Componentes sob alta tensão, existe perigo de acidente e ferimentos (choque elétrico)!

Ter em atenção que estes trabalhos só devem ser executados por uma oficina especializada autorizada e que os avisos de reparação e de manutenção do fabricante automóvel têm de ser cumpridos!

Aviso:

Outros modelos afetados

- Passat (3G_)