



# VW T6 — Fuga no sistema SCR, saída de AdBlue

## Ficha técnica

Fabricante	Volkswagen
Modelo	Transporter T6
Motor	1,6 TDI + 2,0 TDI
Ano de fabrico	2015–2019
Sintoma	Fuga no sistema SCR



## Fuga de AdBlue devido a falha de estanqueidade no sistema SCR no VW Transporter T6

Nos veículos equipados com catalisador SCR, pode surgir uma fuga na zona dos componentes SCR. Neste contexto, é fundamental prestar especial atenção à ligação entre o injetor do aditivo e a tubagem de alimentação do aditivo. A fuga do aditivo (AdBlue), pode dever-se ao facto de a tubagem de alimentação não encaixar completamente no injetor.  
Para resolver o problema deve-se substituir a tubagem de alimentação do aditivo e limpar a ficha do injetor. Deve ser assegurado que a tubagem encaixa completamente no injetor.  
Esta informação pode aplicar-se eventualmente também a outros modelos com o mesmo sistema SCR.

