

Renault Trafic — MIL (luz de controlo do motor) brilha durante a condução em descidas | HELLA

Renault Trafic Ano de fabrico: 2011–2013 Motor: M9R-630
MIL (luz de controlo do motor) brilha durante a condução em descidas
Códigos de erro: P0201 - P0204
Círcuito elétrico da válvula de injeção nos cilindros 1–4
Se o erro supracitado for detetado em combinação com os códigos de erro referidos, a causa do erro pode dever-se a um erro no software do módulo de comando do motor. Os códigos de erro supracitados podem ser acionados prematuramente, através de uma calibração defeituosa do módulo de comando do motor.
Resolução: Primeiro, deve-se proceder à leitura da memória de erros e depois eliminar os códigos de erro. Recalibrar o módulo de comando do motor com o software melhorado (237613537R). Em seguida, deve-se efetuar uma prova de estrada e voltar a consultar a memória de erros. Neste caso, contactar uma oficina autorizada.

Trafic

Model Year: 2011 – 2013

Engine: M9R-630

MIL (malfunction indicator lamp / engine warning light) comes on during longer downhill journeys

Fault codes: P0201 - P0204

Electric circuit, injection valve, cylinders 1 - 4

If the fault described above occurs together with the listed error codes, a possible cause may be defective software in the engine control unit.

As a result of faulty calibration of the engine control unit, the above-mentioned error codes can be triggered too soon.

Remedy:

First of all, read out the error memory and delete the fault codes. Recalibrate the engine control unit with the improved software (237613537R).

Finally a test drive should be carried out and the error memory read once again.

In such cases, please contact an authorized workshop.