

Toyota Auris — Restrições no funcionamento devido ao ajuste do banco | HELLA

Toyota Auris Todos os modelos com travão de mão mecânico
Fabrico: Reino Unido, Turquia **Ano de fabrico:** até 2007
Restrições no funcionamento devido ao ajuste do banco Se nos modelos de veículo supracitados o banco do condutor for ajustado na posição mais dianteira, é possível que ocorram restrições na utilização da alavanca do travão de mão. **Causa** Uma possível causa pode ser um curso de acionamento muito longo ou um ajuste base defeituoso do dispositivo do travão de mão. **Resolução** Nós aconselhamos o seguinte ajuste base: O curso da alavanca do travão de mão deve ser ajustado de forma que o limite de bloqueio seja alcançado entre 3-7 ressaltos de encravamento. Neste contexto, observe sempre os respetivos avisos de manutenção e de reparação do fabricante do veículo!

All models with mechanical handbrake operation

Production: Great Britain, Turkey

Year of construction: up until 2007

Function restriction caused by seat adjustment

If the driver's seat is moved to the forward-most position right up to the end stop on the above-mentioned vehicle model, this can lead to limited function of the handbrake lever.

Cause

One possible cause of this may be too long actuation travel or incorrect basic setting of the handbrake mechanism.

Remedy

We recommend the following basic setting:

the handbrake's lever travel should be set so that the locking limit is reached between 3-7 detents.

Please always observe here the relevant maintenance and repair instructions provided by the vehicle manufacturer!