



Audi - Çe#itli sürücü destek sistemlerinin devre d### kalmas#

Veri sayfas#	
Üretici	Audi
Araç modeli	A3 Sportback
Motor	1.5 35 TFSI MHEV
Motor kodu	DFYA
Model y##	2020 - 2023
Belirti	Çe#itli sürücü destek sistemlerinin devre d### kalmas#
Önerilen HGS Arac#	macsRemote Services / mega macs X

Önemli güvenlik uyar#s#

Sürücü destek sistemlerinde uyar# mesajlar# ve i#lev ar#zalar#

Yukar#da belirtilen araç tipinde, gösterge panelinde sürücü destek sistemlerine ili#kin uyar# mesajlar# görüntülenebilir ve Audi pre sense veya #erit takip asistan# gibi baz# i#levler geçici olarak k#s#tlanabilir veya kullan#lamayabilir.

Bu ar#za belirtisi, belirgin d## etkenler olmaks#z#n ortaya ç#kar ve her zaman mevcut olmak zorunda de#ildir.

Bunun nedeni, ön bölge kameras#n#n kontrol ünitesindeki bir yaz#l#m hatas# olabilir.

Ar#za arama kapsam#nda öncelikle ön bölge kameras#n#n alan# kontrol edilmelidir. Bunlar aras#nda, di#erlerinin yan# s#ra, voltaj beslemesinin ve #asi ba#lant#lar#n#n kontrolü yer

almaktadır. Ayrıca, kamera alanında kirlenmeler, kapak veya tutucuda hasarlar ya da konnektörlerde temas sorunları gibi kameranın çalışmaması olumsuz etkileyebilecek hiçbir dış etkenin bulunmadığından emin olunmalıdır.

Araza arama kapsamında çevre birimlerinde belirgin bir arıza tespit edilmemişse, ön bölge kamerasının kontrol ünitesi yazılımının üretici spesifikasyonlarına göre güncellenmesi sorunu çözebilir.

Bu işlem sırasında kontrol ünitesi yazılımı en güncel sürüme güncellenir ve ilgili sürücü destek sistemlerinin ilevseli yeniden sağlanır. Yazılım güncellemesi tamamlandıktan sonra, gerekli temel ayarlar ve gerekirse ön bölge kamerasının kalibrasyonu, üreticinin spesifikasyonlarına uygun olarak yapılmalıdır.

Yazılım güncellemesi, örneğin Hella-Gutmann macsRemote Services veya mega-macs Serisinden PassThru özellikli bir arıza tehis cihazı aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Ayrıca, araç üreticisinin online portalına kayıtlı erişim gereklidir. Uygun ekipmanın mevcut olmaması durumunda, yetkili bir servise başvurun.

Arazanın nedeni giderildikten sonra, arıza belleğini silin ve ardından bir test sürüşü gerçekleştirin.

Not

Bu bölümde, lütfen araç üreticisinin bakım ve onarım talimatlarına daima uyunuz!

Bu arıza tablosu, benzer donanım versiyonuna sahip diğer araç modellerinde de ortaya çıkabilir.