



BMW 2 Serisi Active Tourer - Çok fonksiyonlu direksiyon simidi ile bağlantılı çeşitli sistem arızaları

Veri sayfası	
Üretici	BMW
Araç modeli	2 Serisi Active Tourer (F45)
Motor	Tümü
Model yılı	2014 - 2017
Belirti	Çok fonksiyonlu direksiyon simidi ile ilgili sorunlarla bağlantılı olarak çeşitli sistemlerin arızalanması



Sistem arızaları veya i-level bozuklukları ve hata kodu 030410

Yukarıda belirtilen araçlarda, çok fonksiyonlu direksiyon simidi ile bağlantılı olarak çeşitli arızalar/i-level bozuklukları (hız sabitleyici, vites seçici) meydana gelebilir. Gösterge panelinde „cruise control failed“ (Hız sabitleme sistemi arızası) hata mesajı görüntülenebilir. Ayrıca kontrol ünitesine 030410 (MFL LIN slave) hata kodu kaydedilebilir. Bu sorunun kaynağı, direksiyon simidi sarmal yay ile direksiyon simidi kablo demeti üzerindeki çoklu fiş arasındaki temas olduğu düşünülebilir. Sorunu gidermek için sarmal yay ve direksiyon simidi kablo demeti değiştirilmelidir. Bu amaçla, araç üreticisi veya yetkili bir BMW servisi ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.

i UYARILAR

Bu bilgi, duruma göre di#er BMW modelleri i#in de ge#erli olabilir.

