



## BMW 2 Serisi F46 - Tam direksiyon aç#s#nda servo direksiyon sertle#iyor

Veri sayfas#	
Üretici	BMW
Araç modeli	2 Serisi F46 Gran Tourer
Motor	2.0d
Model y#l#	2015 - 2018
Belirti	Tam direksiyon aç#s#nda servo direksiyon sertle#iyor
Önerilen HGS Arac#	mega macs X



### Servo direksiyon manevra veya park i#lemi s#ras#nda ara s#ra sertle#ir

Yukar#da belirtilen araç tipinde, manevra veya park i#lemi s#ras#nda servo direksiyon aniden sertle#ebilir. Bu kusurun nedeni, yanl##l#kla etkinle#tirilen a##r# #s#nma korumas# olabilir. Bunun sonucunda elektrikli servo direksiyon, i#levselli#ini ciddi ölçüde k##stlayan bir güvenlik moduna geçer.

Yukar#da belirtilen kusur mevcutsa, bu durum elektrikli servo direksiyonun yüklü yaz#l#m sürümünün haritaland#rmas#ndaki bir hatayla ilgili olabilir. Bir yaz#l#m güncellemesi, bu sorunun giderilmesine çözüm olabilir. Bu durumda, elektrikli servo direksiyonun yaz#l#m sürümü kontrol edilmeli ve gerekirse güncellenmelidir.

Yaz#l#m güncellemesi, örne#in Hella-Gutmann macsRemote Services veya Mega-Macs Serisinden PassThru özellikli bir ar#za te#his cihaz# arac#l##yla gerçekleştirilebilir. Ayr#ca,

araç üreticisinin online portalına kayıtlı erişim gereklidir. Uygun ekipmanın mevcut olmaması durumunda, yetkili bir servise başvurun.

Bu kusur, benzer tip servo direksiyona sahip diğer modellerde de ortaya çıkabilir.

## UYARI

Bu bölümde, lütfen her zaman araç üreticisinin onarım talimatlarını dikkate alın!

Bu doküman içeriğinin sonradan basılması, dağıtılması, çoğaltılması, herhangi bir şekilde kullanılması ve iletilmesine, alıntı şeklinde dahi olsa, yalnızca açık yazılı onayımız ve kaynak belirtmek kaydıyla izin verilir. Sembolik şekiller, resimler ve tanımlar yalnızca doküman metninin temsili ve açıklanmasına hizmet etmektedir ve montaj veya tasarım için temel alınmaz. Tüm hakları saklıdır.