



## BMW 2 Serisi Active Tourer - Klima sistemi kapalıyken oluşan u#ultu sesi

Veri sayfası	
Üretici	BMW
Araç modeli	2 Serisi Active Tourer (F45)
Motor	Tümü
Model y#l#	2018 - 2021
Belirti	U#ultu #eklinde sesler



### Motor bölmesinden gelen u#ultu sesleri

Yukarıda belirtilen araçlarda, klima sistemi kapatıldığında motor bölmesinden u#ultu sesleri gelebilir. Bunlar özellikle motor rölantide çalışırken meydana gelir. Bunun nedeni, kompresördeki çok düşük / hatalı voltaj beslemesi veya kompresörün dahili bir arıza olabilir. Sorunu gidermek veya nedenini belirlemek için, kompresördeki kablo tesisatının korozyon, nem girişi, gevşek bağlantılar, yerine sıkı oturma ve hasarlar açısından kontrol edilmesi tavsiye edilir. Ayrıca, bir [arıza teşhis cihazı](#) yardımıyla (örneğin [Hella Gutmann mega macs X](#)) hata belleği okunmalı ve ölçüm değeri bloklar kontrol edilmelidir. Bu bölgede herhangi bir arıza tespit edilemezse, ses oluşumunun kaynağının kompresörün kendisi olduğu varsayılabilir. Bu durumda, son çare olarak sadece kompresörün değiştirilmesi bir çözüm olabilir.

