



BMW X5 F15 - Gösterge panelinde so#utma s#v#s# seviyesi uyar# mesaj#

Veri sayfas#	
Üretici	BMW
Araç modeli	X5 F15
Motor	3.0 d
Motor kodu	N57
Model y#l#	2013 - 2018
Belirti	Gösterge panelinde so#utma s#v#s# seviyesi uyar# mesaj#

Önemli güvenlik uyar#s#

So#utma s#v#s# flan##ndaki s#z#nt# nedeniyle so#utma s#v#s# kayb#

Yukar#da belirtilen araç tipinde, gösterge panelinde so#utma s#v#s# seviyesinin çok dü#ük oldu#una i#aret eden veya genle#me haznesindeki so#utma s#v#s# seviyesinin minimum seviyeye ula#t#n# bildiren bir uyar# mesaj# görünebilir. Ayr#ca, motor bölmesinde genellikle belirgin bir so#utma s#v#s# kokusu hissedilir. Arac#n alt#nda damlama izlerinin bulunmas# #art de#ildir; ancak dikkatli bir inceleme sonucunda, alternatör ile ya# filtresi muhafazas# aras#ndaki bölgede nemli yerler veya kristalle#mi# so#utma s#v#s# kal#nt#lar# görülür.

Yukar#da belirtilen kusurun mevcut olmas# durumunda, silindir kapa## üzerindeki so#utma s#v#s# flan##na (so#utma suyu rakoru) özel bir dikkat gösterilmelidir (bkz. Resim – So#utma s#v#s# flan##n#n montaj yeri). Bu parça plastikten yap#lm##t#r ve montaj konumu nedeniyle yüksek #s#l yüklerle maruz kalmaktad#r. Malzeme yorgunlu#u nedeniyle ba#lant# parças# çevresinde k#lcal çatlaklar olu#abilir veya contada s#z#nt#lar meydana gelebilir. Sonuç olarak, özellikle motor çal##ma s#cakl##na ula#t#n#nda ve sistem bas#nc# yükseldi#inde so#utma

s#v#s# d##ar#ya s#zar. Kapal# montaj konumu nedeniyle s#z#nt# genellikle ilk ba#ta fark edilmez.

Ar#za tespiti için, silindir kapa## üzerindeki so#utma s#v#s# flan##n#n çevresindeki alan dikkatli bir #ekilde gözle kontrol edilmelidir. Duruma göre, bir ayna veya endoskop kullan#lmas# gerekebilir. Buna ek olarak, so#utma s#v#s# s#z#nt#s#n#n yerini kesin olarak tespit etmek için, so#utma devresine uygun bir test cihaz# kullan#larak bas#nç uygulanmal#d#r. Herhangi bir s#z#nt# tespit edilirse, so#utma s#v#s# flan## ve contas# üretici spesifikasyonlar#na uygun olarak de#i#tirilmelidir. Onar#m kapsam#nda, biti#ik so#utma s#v#s# hatlar# ve hortum ba#lant#lar# ek s#z#nt#lar, gevrekle#me veya hasarlar aç#s#ndan kontrol edilmelidir.


Çal##malar#n tamamlanmas#n#n ard#ndan, so#utma devresi üretici spesifikasyonlar#na uygun olarak doldurulmal#, havas# al#nmal# ve yeniden bas#nç testine tabi tutulmal#d#r.

Ar#zan#n nedeni giderildikten sonra, son olarak bir test sürü#ü ger#ekle#tirilmelidir.

Not

Bu ba#lamda, lütfen araç üreticisinin bak#m ve onar#m talimatlar#na daima uyunuz!

Bu ar#za tablosu, benzer donan#m versiyonuna sahip di#er araç modellerinde de ortaya ç#kabilir.

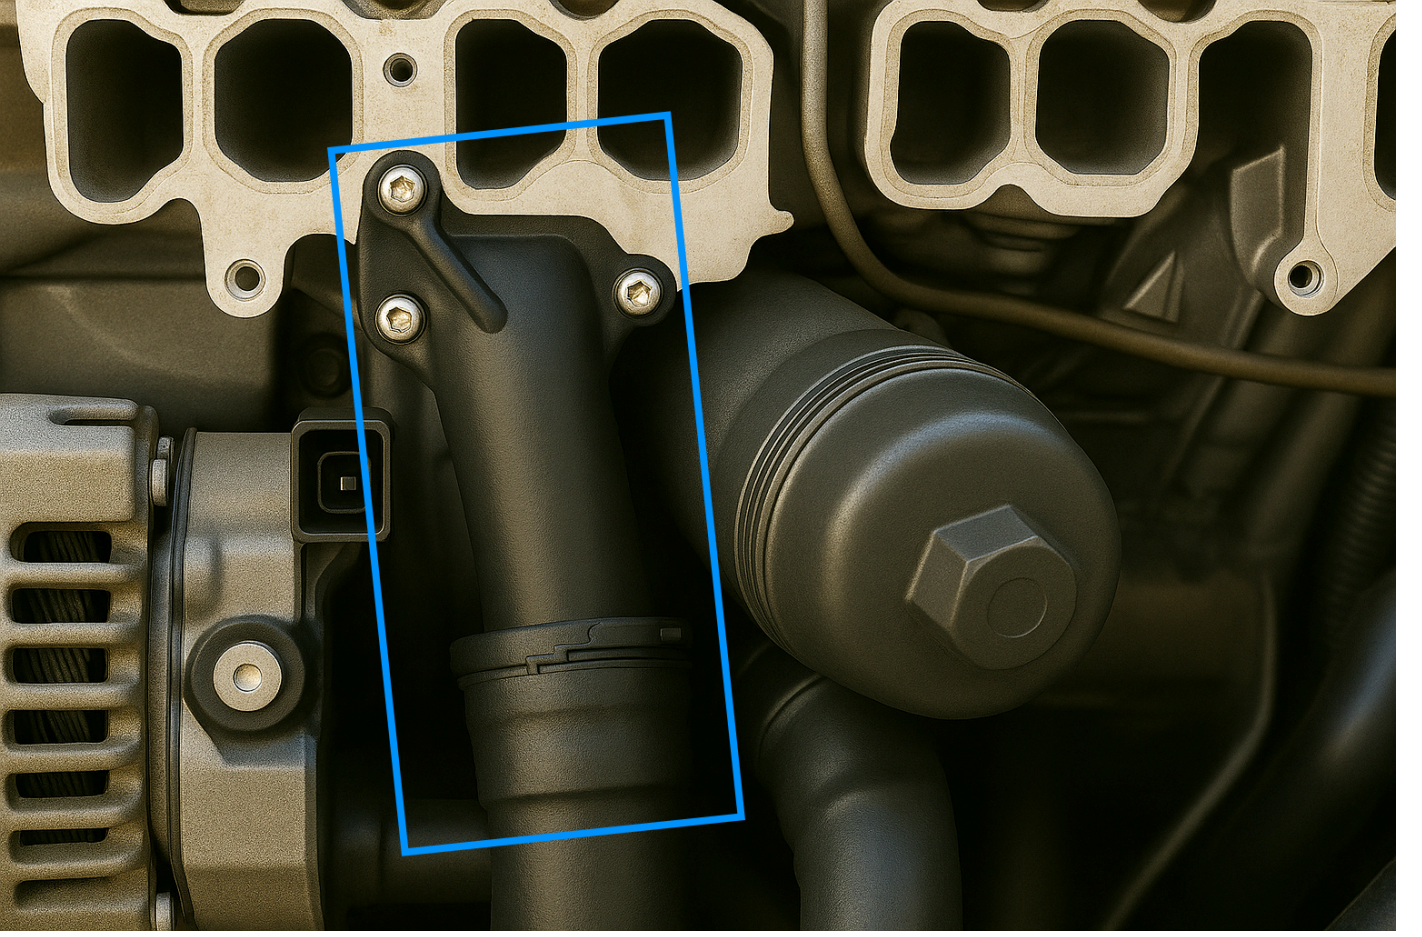

Örnek gösterim – So#utma s#v#s# flan##n#n montaj yeri