



Fiat 500 X - Motor al##t#r#ld#ktan sonra stop ediyor

Veri sayfas#

Üretici

Fiat

Ara modeli

500X

Model y#l#

2014 - 2017

Belirti

Motor al##m#yor | Motor al##t#r#ld#ktan sonra stop ediyor



Motorun al##t#r#ld#ktan sonra stop ediyor

Yukar#da bahsedilen aralarda, dü#ük d## ortam s#cakl#klar#nda (-10 °C) al##t#r#ld#ktan k#sa bir süre sonra motor tekrar stop edebilir. Bu genellikle ara gece boyunca park edildi#inde ortaya #kan bir durumdur.

Özellikle k#sa mesafelerde i#letim s#ras#nda egzoz sisteminde yo#u#ma suyu birikir ve bu yo#u#ma suyu dü#ük d## ortam s#cakl#klar#nda donarak, egzoz gaz# ak##n# engeller. Bu, motorun al##t#r#ld#ktan sonra stop etmesine neden olur.

Sorunu gidermek için arka susturucunun alt ucundamaksimum 25 mm derinli#inde ve 3 mm ap#nda bir delik aç#lmal#d#r. Bu, yo#u#ma suyunun d##ar# akmas#n# sa#lar.