



Ford Edge - Hızlanma aşamasında gürültü ve güç kaybı

Veri sayfası	
Üretici	Ford
Araç modeli	Edge
Motor	2,0 Dizel Tüm modeller
Model yılı	15.04.2019'dan itibaren
Belirti	Hızlanma aşamasında gürültü ve güç kaybı



Ford Edge'de hızlanma aşamasında gürültü ve güç kaybı meydana geliyor

Bu onarım vakasında müşteri, hızlanma aşamasında vınlama şeklindeki bir sesin yan sıra bir güç kaybının meydana gelmesinden şikayet etmektedir.


Bu vakada yukarıda belirtilen sorunun nedeni, turboarj ile emme havası klapesi ayarlayıcısı arasındaki hortum rakorunda bir sızıntı olmasıdır.

Hava filtresinden motora kadar tüm hava besleme sisteminde kaçak / sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Başka bir hasar tespit edilemezse, turboarj ile emme havası klapesi ayarlayıcısı arasındaki emme havası hortumu hortum rakorunu deşirtirin (OE parça numarası: 2414667).

- Hava filtresi mahfazasının yan sıra hava emme hattını sökün.

- Turbo#arj ile emme havas# klapesi ayarlay#c#s# aras#ndaki hortumu (bkz. Resim 1'deki i#aret) sök#n.
- Ba#lant# deliklerini ve yüzeylerini (turbo#arj ve emme havas# ayarlay#c#s#) kirlenmeler / hasarlar aç#s#ndan kontrol edin, temizleyin ve gerekirse onar#n.
- Yeni hortumu monte edin ve do#ru oturup oturmad###n# kontrol edin.
- Hava filtresi mahfazas#n# ve hava emi# borusunu tekrar monte edin.

Daha sonra, onar#m önlemini kontrol etmek için bir test sürü#ü ger#ekle#tirilmelidir.

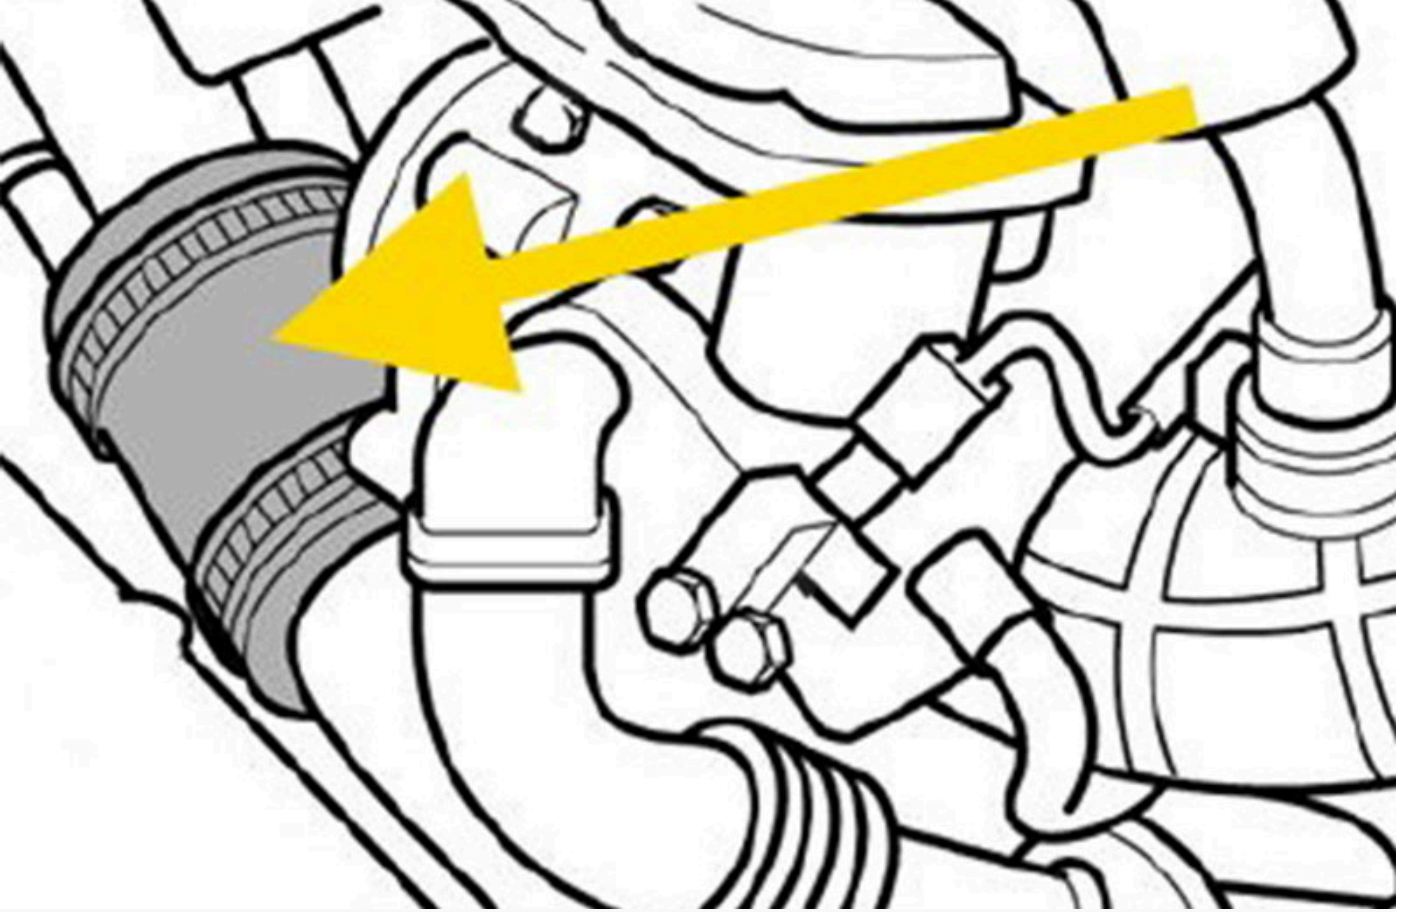

Turbo#arj ile emme havas# klapesi ayarlay#c#s# aras#ndaki hortumu (bkz. i#aret) ç#kar#n.

Not

Bu i#lemin sadece yetkili bir uzman servis taraf#ndan ger#ekle#tirilmesi ve araç üreticisinin onar#m ve bak#m talimatlar#na uyulmas# gerekti#ini l#tfen unutmay#n!