



Mazda CX5 - Hata kodu P0471 ve kötü kalk## ve ivmelenme davran###

Veri sayfas#	
Üretici	Mazda
Araç modeli	Otomatik #anz#manlı# CX5 GH/KE
Motor	2,2 16V CDI Skyactiv-D
Motor kodu	SH-Y4
Model y#l#	2013-2017
Belirti	Kötü kalk## ve ivmelenme davran### - Araç acil durum çal##ma moduna geçiyor Hata kodu: P0471



Gösterge panelinde “SCBS ileri vites ar#zas#” görüntülenir

Yukar#da belirtilen araç modellerinde, gösterge panelinde “SCBS / #ehir içi acil fren deste#i hatal# çal##ma” hata mesaj# görüntülenirse, bunun nedeni ar#zal# bir #arj bas#nc# sensörü olabilir.shy /> Hatal# sinyal, farklı kontrol ünitelerinde hata kay#tlar#na neden olabilir.shy /> Buna ek olarak, lastik bas#nc# izleme, park freni, I-Stop sistemi ve ABS için uyar# lambalar# ayn# anda yanabilir.shy /> Kontak kapat#l#p aç#larak hata k#sa süreli#ine s##rlanabilir, ancak genellikle k#sa bir sürü# süresinden sonra tekrar ortaya ç#kar.

shy /> Kontrol ünitesi ar#za te#hisishy /> Bu nedenle ili#kili olarak, çe#itli sistem kontrol ünitelerine a#a##daki hata kodlar# kaydedilmi# olabilir.

shy /> Konfor kontrol ünitesi

- Mesafe kontrol sistemi CAN bağlantısı - Sinyal mantıklı değil
ABS kontrol ünitesi

- U0401 CAN VERİ YOLU - Geçersiz veriler
Motor kontrol ünitesi


- P0471 Egzoz gaz basıncı sensörü 1 (Araç basıncı sensörü) - Hava hata
shy /> Onarım notu shy /> Bu kusurla sürüle devam etmek, motorda hasarlara neden olabilir. Ek olarak, bu kusur nedeniyle otomatik manl araçlarda sert vites değişimi davranış ortaya çıkar. shy /> Araç üreticisi tarafından egzoz gaz basıncı sensörü modifiye edilmiş yeni bir parça ile değiştirilmiştir. shy /> Bu nedenle, onarım kapsamında eski araç sensörün modifiye edilmiş yeni bir sensörle (onarım kiti) değiştirilmesi sağlanmalıdır. shy /> Onarımdan sonra, ilgili kontrol ünitelerindeki karışık gelen hata belleği kayıtları silinmelidir. shy />

Yedek parça bilgisi shy /> Eski egzoz gaz basıncı sensörü: Mazda SH02-BK-5204 shy /> Yeni egzoz gaz basıncı sensörü: Mazda SHY6-18-W00

Not

Bu kusur, benzer tip motor ve man donanımına sahip diğer araç modellerinde de ortaya çıkabilir.

**SCBS
Vorwärtsgang
Fehlfunktion**

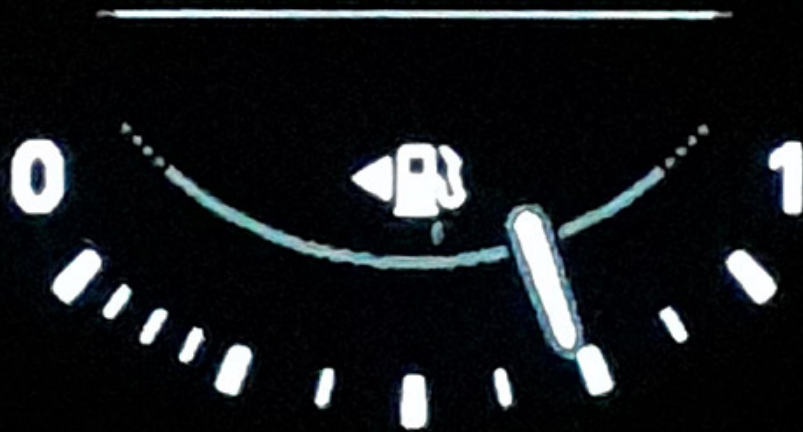

Gösterge panelinde uyar# i#areti