



Mercedes Benz - Yakıt pompası kontrol ünitesinin arızalanması nedeniyle motor arızası

Veri sayfası	
Üretici	Mercedes-Benz
Araç modeli	GLE 250 CDI 4MATIC
Motor	2.0d
Motor kodu	OM 651 960
Model yılı	2015 ila 2019
Belirti	Motor arızası/motor stop ediyor
Önerilen HGS Araç	megamacs X



Stepne yuvasında biriken su, yakıt pompası kontrol ünitesinin arızalanmasına yol açıyor.

Yukarıda belirtilen araç tipinde, arka kardan araca su sızması ve stepne yuvasında birikmesi meydana gelebilir. Bu su birikintileri yakıt pompası kontrol ünitesiyle temas ederse bu ünitenin arızalanması ve dolayısıyla motorun yakıt beslemesinin kesilmesi riski ortaya çıkar.

Sorun, araç üreticisi tarafından fark edilmiş ve bir servis eylemi ile giderilmiştir.

Yine de, şimdiye kadar etkilenen tüm araçların “düzeltilmiş” olması ihtimali kesin değildir.

Yakıt pompası kontrol ünitesinin beklenmedik bir şekilde arızalanması gelecekte önlemek için, yedek lastik yuvasında su girişi olup olmadığının kontrol edilmesi, bir su tahliye tapası takılması ve gerekirse yakıt pompası kontrol ünitesi değiştirilmelidir.

İlgili sorunlar olan araçlar servise gelirse lütfen servis eyleminin uygulanıp uygulanmadığını kontrol ederek, buradaki bilgileri dikkate alın. Bu konuda gerekirse araç üreticisiyle veya onun yetkilendirdiği bir servisle iletişime geçin.

Arızanın nedeni giderildikten sonra, arıza belleğini silin ve ardından bir test sürüşü gerçekleştirin.

UYARI

Bu bölümde, lütfen her zaman araç üreticisinin onarım talimatlarını dikkate alın! Bu arıza tablosu, benzer donanım versiyonuna sahip diğer araç modellerinde de ortaya çıkabilir.