



Mercedes C Serisi - Park yard#m#n#n hatal# i#levi: Sebepsiz bip sesi ç#karma

Veri sayfas#	
Üretici	Mercedes
Araç modeli	C Serisi (205)
Motor	Tüm modeller
Model y#l#	2014 -
Belirti	Park yard#m#n#n hatal# i#levi



Park yard#m#n#n spesifik olmayan etkinle#tirilmesi

Yukar#da bahsedilen araçlarda, park yard#m#n#n sebepsiz yere etkinle#tirilmesi söz konusu olabilir. Bu, uyar# fonksiyonunun herhangi bir engel olmadan tetiklendi#i anlam#na gelir. Buna ek olarak, park yard#m#n#n i#levi temel olarak bozulmu# olabilir.

Ayn# zamanda, hata belle#ine örne#in a#a##daki kodlar kaydedilmi#tir: shy /> B125823 / B124409 / B125D23 / B124E09 / B125809

Hatal# i#levinin nedeni ön park yard#m#n#n kablo demetine (çoklu fi#) nem girmesi olabilir.

Sorunu gidermek için çoklu fi# kontrol edilmeli ve gerekirse onar#lmal#dır. Araç üreticisi tarafından bu amaçlashy /> bir onar#m kiti (A2055403488) ve bir conta (A0009829110) sunulmaktad#r.

Onar#m tamamland#ktan sonra, hata belle#inin silinmesi tavsiye edilir.