



## Nissan Qashqai (J10) - ABS / ESP ar#za lambas#

Veri sayfas#	
Üretici	Nissan
Araç modeli	Qashqai (J10)
Motor	1,5 DCI
Motor kodu	K9K
Model y#l#	2007 - 2014
Belirti	Sürü# esnas#nda ABS / ESP ar#za lambas# etkinle#iyor



### ABS/ESC ar#za lambas# sürü# esnas#nda etkinle#iyor, ar#za kodu C1130 kaydedildi

Yukar#da belirtilen araç serilerinde ABS/ESP ar#za lambas# ara s#ra yanabilir. Yeniden çal##t#rmeden sonra, ar#za lambas# ilk ba#ta tekrar söner, ancak k#sa bir sürü# süresinden sonra tekrar yanar.

ABS/ESP kontrol ünitesinin hata belle#ine C1130 "Motor kontrol ünitesi - sinyal ar#zal#" hata kodu kaydedilmi#tir.

Münferit durumlarda performans kayb# da ya#anabilir.

Bu durumda, egzoz kal#nt#lar#yla t#kanm## bir ba#lant# borusu sorunun nedeni olabilir. Bu #ekilde, motor kontrol ünitesi ABS/ESP kontrol ünitesine hatal# bir tork sinyali bildirir ve ar#za lambas# etkinle#tirilir.

Egzoz bas#nç sensöründen egzoz manifolduna giden ba#lant# borusu, üreticinin talimatlar#na uygun olarak sökülmeli ve egzoz kal#nt#lar#n#n neden oldu#u a##r# birikintiler aç#s#ndan kontrol edilmelidir. Ba#lant# borusunu egzoz manifolduna sabitlemek için kullanılan delikli c#vata da egzoz kal#nt#lar# aç#s#ndan kontrol edilmelidir.

Yukar#da belirtilen kusur tespit edilirse, ba#lant# borusunun temizlenmesi ve delikli c#vatan#n de#i#tirilmesi çözüm olabilir.

Ar#zan#n nedeni giderildikten sonra, hata belle#ini silin ve ard#ndan bir test sürü#ü gerçekte#tirin.



<strong>NOT</strong>

Bu ba#lamda, lütfen araç üreticisinin onar#m talimatlar#n# her zaman dikkate al#n!

