



Opel Insignia - Elektronik ar#zas#

Veri sayfas#	
Üretici	Opel
Araç modeli	Insignia A (#erit de#i#tirme asistan#na sahip tüm modeller: Çe#itli sistemlerde ar#zalar)
Model y#l#	2013-2015
Belirti	Elektronik ar#zas#/Çe#itli sistemlerde ar#zalar
Önerilen HGS Arac#	mega macs X



Hata kodu U0140 - Çe#itli elektronik sistemlerde ar#zalar

Yukar#da belirtilen araç tiplerinde araç elektroni#inde ar#zalar meydana gelebilir. Park yard#m#, radyo sistemi, klima sistemi, elektrikli bagaj kapa## ve gösterge paneli gibi sistemlerde ar#zalar meydana gelebilir. Buna ek olarak, baz# kontrol üniteleri ar#za te#hisi s#ras#nda ileti#im sorunlar# sergileyebilir.br/> Veri yolundaki ileti#im hatalar#na ili#kin hata kodlar#, genel sorgulama s#ras#nda hata belle#inde saklan#r.

Yukar#da belirtilen kusur mevcutsa ve ar#za te#hisi s#ras#nda etkilenen sistemlerin çevresinde aç#k bir ar#za tespit edilmemi#se, sol arka tampondaki radar sensörüne özellikle dikkat edilmelidir.br/> Radar sensörünün içine nem girmesi, veri yolunda parazitlere neden olabilir. Bu durumda münferit kontrol üniteleri aras#nda hatas#z ileti#im art#k mümkün de#ildir ve bu da münferit sistemlerin ar#zalanmas#na neden olur.

Radar sensörünü kontrol etmek için arka tamponu sökün.br/> Gözle yap#lan kontrol s#ras#nda radar sensörünün fi# ba#lant#s#nda korozyon belirtileri görülürse, sensör de#i#tirilmelidir.br/

> Araç kablo demetindeki fiş kontaklar# da kontrol edilmelidir; korozyon belirtileri varsa fiş ba#lant#s# onar#lmal#d#r.

Onar#mdan sonra, sistem üretici talimatlar#na göre kalibre edilmelidir.



NOT

Bu ba#lamda, lütfen araç üreticisinin onar#m talimatlar#n# her zaman dikkate al#n!

Radar sensörlerinin kontrol edilmesiyle ilgili daha fazla bilgiyi Hella Tech World'de #erit de#i#tirme asistan# bölümünde bulabilirsiniz.

