



Opel - Ya# bas#nc# ikaz lambas# ara s#ra yan#yor - Ar#za kodu P0523

Veri sayfas#	
Üretici	Opel
Araç modeli	Insignia B
Motor	1.6 16V CDTI
Motor kodu	16 DTH
Model y##	2019
Belirti	Ya# bas#nc# ikaz lambas# ara s#ra yan#yor, Ar#za kodu P0523
Önerilen HGS Arac#	Mega macsX/mega macs S20

 **Önemli güvenlik uyar#s#**

Ya# bas#nc# ikaz lambas# etkinle#tirildi / Ar#za kodu P0523 – Motor ya# bas#nç sensöründen gelen sinyal mant#ks#z

Yukar#da belirtilen araç modellerinde, zaman zaman ya# bas#nc# ikaz lambas#n#n yanmas# söz konusu olabilir.

Motor kontrol ünitesine ek olarak P0523 “Motor ya# bas#nç sensörü – Elektrik devresi ar#zal#” ar#za kodu kaydedilir.

Bu durumda öncelikle ya# bas#nç sensörü, ya# bas#nç #alteri, ya# pompas# veya ya# bas#nç kontrol valfi kontrol edilmelidir.

Ya#lama sisteminde herhangi bir mekanik ar#za tespit edilmezse, sorunun olas# bir nedeni, motor kontrol ünitesinin voltaj beslemesindeki elektriksel bir ar#za olabilir.

Yüksek bir ge#i# direncinden veya korozyona u#ram## bir #asi ba#lant#s# nedeniyle, sensör elektrik devresinde sinyal kesintileri meydana gelebilir ve bunlar hatal# bir #ekilde ya# bas#n#ç sisteminde bir ar#za olarak alg#lanabilir.

Daha ileri bir ar#za te#hisi için, tüm mekanik nedenler elendikten sonra motor kontrol ünitesinin voltaj ve #asi beslemesinin hedefe yönelik bir #ekilde kontrol edilmesi gerekir. Sol amortisör kulesi bölgesindeki #asi c#vata ba#lant#s#na özel dikkat gösterilmelidir. Oksitlenmi# veya a##nm## bir ba#lant#, düzensiz voltaj dü#ü#lerine neden olabilir.

Bu ba#lamda, #asi ba#lant#s# kontrol edilmeli, temizlenmeli ve ard#ndan koruyucu i#lemden geçirilmelidir.

Not

Bu kusur, ayn# motor tipine (D16DTH) sahip di#er Opel modellerinde de ortaya ç#kabilir. Bu ba#lamda, lütfen ilgili araç üreticisinin bak#m, onar#m ve güvenlik talimatlar#na uyun.