



## Skoda Superb - Akü bo#al#yor

Veri sayfas#

Üretici	Skoda
Araç modeli	Superb (Dizel partikül filtreli araçlar)
Motor	2,0 TDI
Model y#l#	2016-2018
Belirti	Akü bo#al#yor/araç çal##m#yor
Önerilen HGS arac# / HELLA yedek parça no.	Röle: 4RA 933 332-451



## Akü bo#alm##, araç çal##t#r#lam#yor

Yukar#da belirtilen araç tipinde radyatör fan#n#n istenmeden aç#lmas# ve art#k kapanmamas# söz konusu olabilir. Ayn# zamanda radyatör fan#n#n bir saati a#an uzun bir duru# süresinden sonra devreye girmesi de mümkündür.br/> Akü a##r# bir #ekilde bo#al#r ve motoru çal##t#rmak art#k mümkün olmaz.

Bu sorunun bir nedeni termik olarak a##r# yüklenmi# bir röle konta## olabilir. Bu a##r# yük nedeniyle röle konta## "yap##abilir" ve art#k düzgün bir #ekilde aç#lmaz.br/> Ar#za te#hisi kapsamında etkilenen sistemlerin çevresinde aç#k bir ar#za tespit edilmemi#se, terminal 30'un güç besleme rölesine 4RA 933 332-451 rölesi)özellikle dikkat edilmelidir. Bu röle, motor bölgesi sigorta kutusundaki R5 yuvas#nda bulunur. Bir ar#za durumunda bunun gerçekten röle konta##n#n "s#k##mas#" ile ba#lant#l# olup olmad###n# belirlemenin bir yolu, röleye hafifçe vurmakt#r.br/> Bu i#lem, örne#in bir tornavida ile yap#labilir. Etkilenen röleye hafifçe vurmak, genellikle röle kontaklar#n# tekrar açar. Kontaklar aç#l#rsa, radyatör fan# da tekrar kapan#r.

Röle kontaklar#n# kontrol etmek için bir ba#ka seçenek de görsel kontroldür. Röle muhafazas# aç#labilir ve daha sonra içindeki kontaklar kontrol edilebilir. Röle konta##nda termik a##r# yüklenmeler görülüyorsa, röle de#i#tirilmelidir.

Ar#zan#n nedeni giderildikten sonra, hata belle#ini silin ve ard#ndan bir test sürü#ü ger#ekle#tirin.




**NOT**

Bu ba#lamda, lütfen araç üreticisinin onar#m talimatlar#n# her zaman dikkate al#n!

Bu bilgiler di#er araç serileri için de geçerli olabilir.



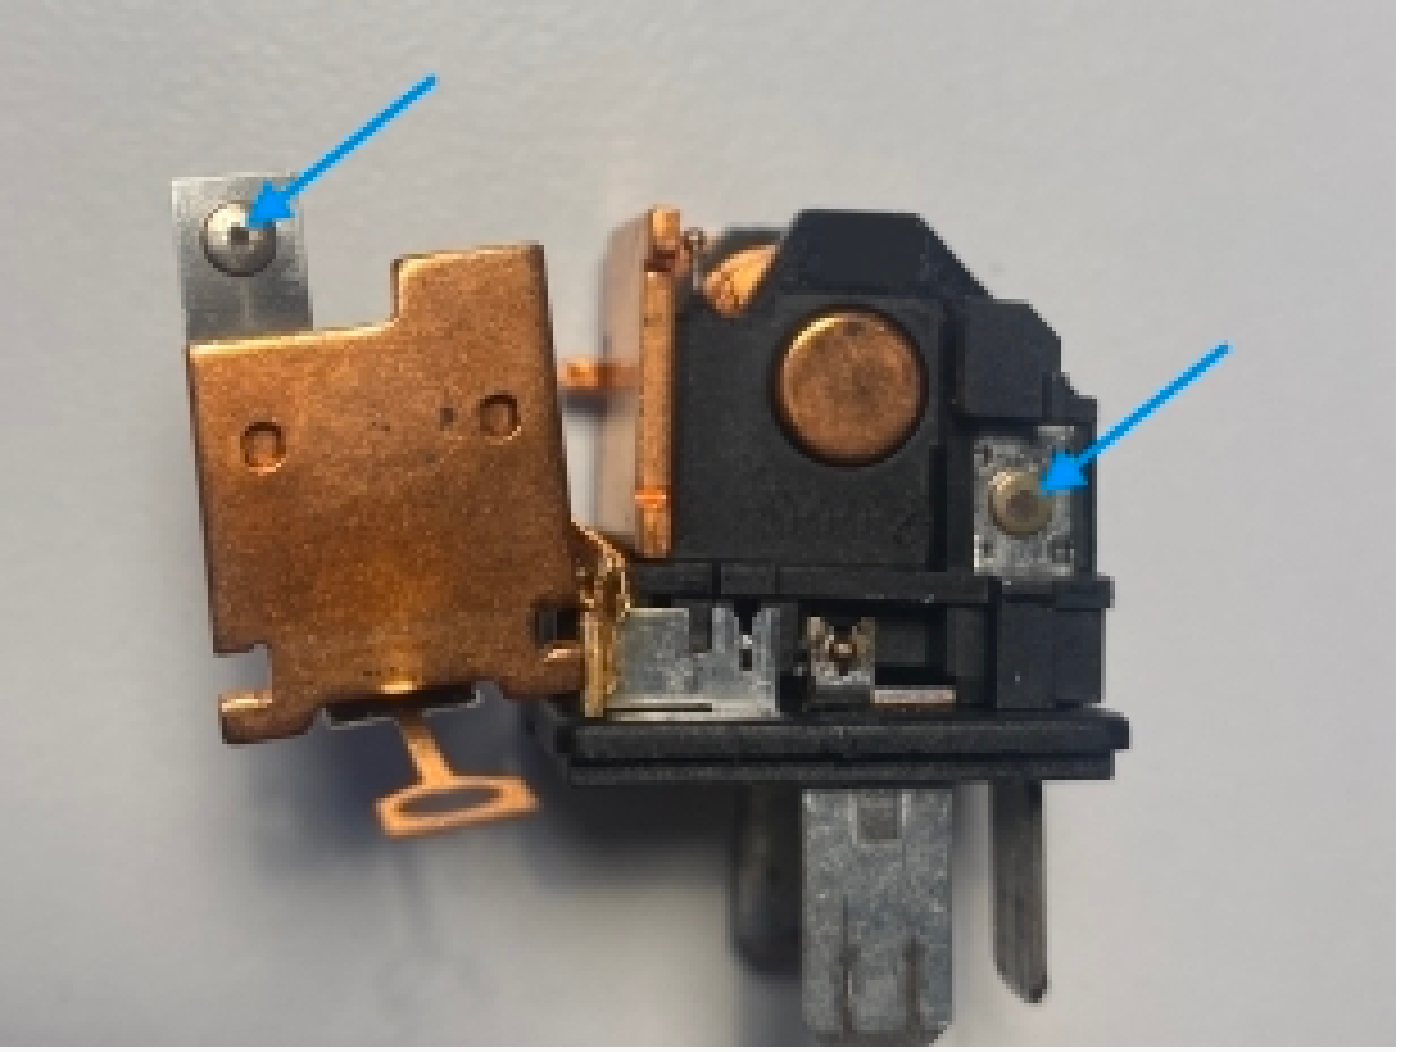

Örnek resim, röle konta##n##n termik a##r# yüklenmesi