



Volkswagen Fox - Araç aküsü bo#alm##

Veri sayfas#	
Üretici	Volkswagen
Araç modeli	FOX
Motor	1.2i
Motor kodu	CHFB
Model y#l#	2005 ila 2011
Belirti	Araç aküsü bo#alm##, motor çal##t#r#lam#yor
Önerilen HGS Arac#	megamacsX



Araç aküsü, ar#zal# bir #ase kablosu nedeniyle #arj olmuyor

Yukar#da belirtilen araç tipinde, araç içi elektrik sistemi aküsünün tamamen bo#almas# ve motorun çal##t#r#lamamas# durumu meydana gelebilir. Yukar#da belirtilen ar#za söz konusuysa bunun muhtemel nedenlerinden biri hatal# bir #ase kablosu olabilir.

Gev#ek veya oksitlenmi# #ase ba#lant#lar#, özellikle araç iç alan#n#n d###nda bulunan bile#enlerde, elektrikli ve elektronik parçalarda s#kça ar#zalara neden olur. Araçtaki #ase ba#lant#s#nda meydana gelen bir ar#za, örne#in a##r# oksitlenmi# bir #ase kablosu, jeneratörün araç içi elektrik sistemi aküsünü yeterince #arj edememesine neden olabilir. Bu durumda, motor çal##t#r# durumda olsa bile, aç#k olan elektrikli tüketiciler nedeniyle araç içi elektrik sistemi aküsü bo#almaya devam edebilir.

#leri düzey ar#za tespiti için, jeneratörün üretti#i voltaj, uygun bir ölçüm cihaz# ile yük alt#nda (yani uzun farlar, arka cam rezistans# ve koltuk #s#tmas# gibi tüketiciler aç#kken) kontrol edilmelidir.

Bunun için, ölçüm cihazının art ucu jeneratörün art kutbuna, eksi ucu ise araç içi elektrik sistemi aküsünün eksi kutbuna bağlanabilir. Bu noktada yaklaşık 14 V ölçülmesi gerekir. Ardından, ölçüm cihazının + ucu jeneratörün gövdesine, art ucu ise akünün art kutbuna bağlanmalıdır. Bu noktada da yaklaşık 14 V ölçülmesi gerekir. Son yapılan ölçümde belirgin şekilde daha düşük voltajlar (örneğin 12,8 V gibi) ölçülüyorsa bu durum hatalı bir + ucu bağlantısına işaret ediyor olabilir.

Ayrıca tespitinde bir sonraki adım olarak, tüm + ucu bağlantıları temizlik, korozyon ve sağlamlık açısından kontrol edilmelidir. Bağlantıların kontrolü sırasında herhangi bir anormallik tespit edilirse ilgili parçanın değiştirilmesi, onarılması veya temizlenmesi sorunu giderebilir.

Ayrıca nedeni giderildikten sonra, ayrıca belleğini silin ve ardından bir test sürüşü gerçekleştirin.

UYARI

Bu bölümde, lütfen her zaman araç üreticisinin onarım talimatlarını dikkate alın!