



VW Golf 5 - Kötü motor mar# davran###

Veri sayfas#	
Üretici	VW
Araç modeli	Golf 5
Motor	1,9 TDI
Motor kodu	BKC
Model y#l#	2005 - 2010
Belirti	Kötü motor mar# davran###
Hella yedek parça	6PP 009 400-471 Emme manifoldu bas#nç sensörü



Motor mar# sorunlar#

Yukar#da belirtilen araç modelinde s#cakl#ktan ba##ms#z olarak motor mar# zorluklar# ya#an#yorsa, olas# nedenlerden biri ar#zal# bir emme manifoldu bas#nç sensörü olabilir.

Ayn# zamanda 17036 “Sensör referans voltaj# B: çok dü#ük” hata kodu motor kontrol ünitesinin hata belle#ine kaydedilebilir. Ar#zal# bir emme manifoldu bas#nç sensörü, motor kontrol ünitesinden gelen voltaj beslemesini bozabilir ve hata belle#i kayd#ndan sorumlu olabilir.

Bu durumda sensör voltaj#, arac#n ba#lant# #emas# yard#m#yla uygun bir ölçüm cihaz# ile kontrol edilmelidir. #lk test ad#m# için emme manifoldu bas#nç sensörünün kablo demetine ba#l# olmas# önemlidir. Sensör voltaj#, art# ve #asi, do#rudan bile#en üzerinde ölçülür ve kontak aç#ld###nda 5 volt olmal#d#r. Bu de#er 5 volttan azsa, bile#en kablo demetinden ayr#lmal#d#r. Besleme voltaj#, kablo demetinin fi# ba#lant#s# üzerinde sensör olmadan tekrar kontrol edilir.

Bu de#er #imdi 5 volt ise, sensör ar#zal# demektir ve de#i#tirilmesi gerekir (Hella yedek parça numaras#:6PP 009 400-471).

Ar#zan#n nedeni giderildikten sonra, hata belle#ini silin ve ard#ndan bir test sürü#ü ger#ekle#tirin.



NOT

Bu ba#lamda, lütfen araç üreticisinin onar#m talimatlar#n# her zaman dikkate al#n!



