



## VW Golf VI - Güç kayb#, motor ar#za lambas# etkin

Veri sayfas#	
Üretici	Volkswagen
Araç modeli	Golf VI
Motor	1,6 TDI Common Rail
Motor kodu	CAYB/CAYC
Model y#l#	2009 - 2015
Belirti	Güç kayb#, motor ar#za lambas# etkin



### Araçta güç yok, hata kodu P2563 - #arj bas#nc# regülatörü / konum sensörü sinyali mant#ks#z

Yukar#da belirtilen araçlarda motor gücü azalabilir ve bunun sonucunda gösterge panelindeki motor ar#za lambas# yanar. Motor kontrol ünitesinin hata belle#ine P2563 hata kodu kaydedilir. Bu hata kodu, turbo#arj#n #arj bas#nc# ayar eleman# art#k nominal konumuna ula#mad### için, turbo#arj kontrolünde bir sorun oldu#unu gösterir. Bu durumda, turbo#arj kontrol etmek için vakum sistemine özellikle dikkat edilmelidir.br/> Vakum kontrolü alan#nda sorun giderirken, bu nedenle tüm sistemin s#zd#rmazl### kontrol edilmelidir; te#hisin bir parças# olarak çevrede herhangi bir ar#za bulunmazsa, olas# bir neden silindir kapa###daki bas#nç kontrol valfinde bir s#z#nt# olabilir.

Valfteki bir ar#za nedeniyle karter bas#nc# art#k do#ru #ekilde ayarlanamaz.

Daha ileri kontroller için a#a##daki yöntemin izlenmesini öneriyoruz:br/> - Hortumu silindir kapa##ndaki ba#lant#ya (Res. A) tak#nbr/> - Bir el vakum pompas# ile vakum olu#turun

Vakum olu#mazsa veya olu#an vakum korunmazsa, bu durum valfte bir ar#za oldu#unu gösterir. Bu durumda, silindir kapa## de#i#tirilmelidir. Bu ba#lamda, lütfen araç üreticisinin bak#m ve onar#m talimatlar#na daima uyunuz!

Ar#zan#n nedeni giderildikten sonra, hata belle#ini silin ve ard#ndan bir test sürü#ü gerçe#letin.



**NOT**

Bu ba#lamda, lütfen araç üreticisinin onar#m talimatlar#n# her zaman dikkate al#n!

