



VW Passat - Kabin içinde rahatsız edici tıkrt sesleri

Veri sayfası	
Üretici	VW
Araç modeli	Passat
Motor	1.6 TDI
Motor kodu	DCXA
Model yılı	2014 - 2018
Belirti	Kabin içinde rahatsız edici tıkrt sesleri

Önemli güvenlik uyarısı

Ön koltukların bulunduğu bölgeden gelen tıkrt sesleri

Yukarıda belirtilen araç tipinde, sürüş sırasında kabin içerisinde rahatsız edici tıkrt veya vuruş seslerinin duyulması söz konusu olabilir. Bu ses özellikle engebelerden geçerken ortaya çıkıyor ve ön koltuklar bölgesinden geliyor.

Araştırma kapsamında, öncelikle hedefe yönelik bir test sürüşü yapılarak, sesin net bir şekilde ön destekleri bölgesinden gelip gelmediği kontrol edilmelidir. Sesin kaynağının koltuk bölgesi olduğu kesin bir şekilde anlaşırsa, bunun nedeni genellikle ön desteğinin kılavuzunun yetersiz olmasıdır. Bu durum, her iki ön koltuktaki ön desteğinin sürüş yönünde sağ taraftaki kılavuzuyla ilgilidir (bkz. Resim). Üretim toleransları veya malzeme kaynakları nedeniyle kılavuzda bozukluk oluşabilir; bu da araç hareketleri sırasında ön desteğinin tıkrt veya vuruş sesleri çıkmasına neden olur.

Bu kusurun giderilmesi için, söz konusu koltuklardaki ön desteklerinin kılavuzları, üretici spesifikasyonlarına uygun olarak değiştirilmelidir. Değiştirme işleminden sonra, herhangi bir

ses #kmad###ndan emin olmak iin yeniden bir deneme s#r# # yap#lmal#d#r. Not: Kendi g#venli#iniz ve di#er yol kullan#c#lar#n#n g#venli#i iin, test ve deneme s#r#leri her zaman ikinci bir ki#i (s#r#c#) ile birlikte yap#lmal#d#r.

i Not

Bu ba#lamda, l#tfen ara #reticisinin bak#m ve onar#m talimatlar#na daima uyunuz!

Bu ar#za tablosu, benzer donan#m versiyonuna sahip di#er ara modellerinde de ortaya #kabilir.



n koltuktaki ba# deste#inin s#r# yn#nde sa# taraftaki k#lavuzunun rnek gsterimi. Bu blgede, k#lavuz iindeki bo#luk nedeniyle t#k#rt# veya vuruntu sesleri olu#abilir.