



## VW Polo 9N - Düzensiz motor al##mas# ve egzoz gaz# analizinde olas# sorunlar

Veri sayfas#	
Üretici	Volkswagen
Ara modeli	Polo 9N
Motor	BME
Model y##	2001 - 2009
Belirti	Düzensiz motor al##mas#



### Motor düzensiz al###yor / Egzoz gaz# analizinde (EGA) sorunlar var

Motordaki hava tahliye valfinin kusurlu bir plastik hortumu (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">Resim 1</span>), yukar#da belirtilen araçlarda düzensiz bir motor al##mas#n#n nedeni olabilir. "Yanl## hava" emilmesi nedeniyle, egzoz gaz# analizinde de sorunlar ortaya #kabilir.br />br /> Bu durumda, hasarl#, y#pranm## bölgenin (<span class="gallery-mode--link" data-order="2">Resim 2</span>) yerinin kolayca bulunamamas# söz konusudur. Ayr#ca, s#z#nt#n#n neden oldu#u sesler de her zaman mevcut de#ildir veya motor devrine/motor titre#imine ba## de#ildir.br />br /> Sorunu gidermek için, üst motor kapa## #kar#lmal#d#r. Hava tahliye valfinin (motorun üst k#sm#na sabitlenmi#tir) iki vidas#n# sökün. Hava tahliye hortumunu emme manifoldundan ay#r#n. Hortumla birlikte valfi de#i#tirin. Bu s#rada hortumun do#ru bir #ekilde monte edilmesine dikkat edin.

## **UYARILAR**

Bu bilgi, duruma göre di#er motor kodlar# için de geçerli olabilir.



