



VW Polo - Motor ar#za lambas# yan#yor

Veri sayfas#	
Üretici	Volkswagen
Araç modeli	Polo
Motor	1.0 TSI
Motor kodu	DKLA
Model y##	2017 - 2021
Belirti	Motor ar#za lambas# yan#yor
Önerilen HGS Arac#	mega macs X

Önemli güvenlik uyar#s#

Yak#t deposu havaland#rma sisteminde ar#za

Yukar#da belirtilen araç tipinde, gösterge panelindeki motor ar#za lambas#n#n yanmas# söz konusu olabilir. Bu ba#lamda, sürü# davran####nda ba#ka bir anormallik tespit edilmemesine ra#men, motor elektronik sisteminin ar#za belle#ine yak#t tank# havaland#rma sistemindeki ak## miktar#yla ilgili bir ar#za kaydedilmi# olabilir.

Yukar#da belirtilen ar#za söz konusuysa ve ar#za te#his sürecinde yak#t deposu havaland#rma sisteminde belirgin bir ar#za tespit edilememi#se, yak#t deposu havaland#rma valfine özellikle dikkat edilmelidir. Bu valf, aktif karbon haznesinde depolanan yak#t buharlar#n#n emme sistemine hedefli bir #ekilde geri yönlendirilmesini sa#lar. Valfte bir ar#za meydana gelirse, gerekli ak## miktar# art#k do#ru bir #ekilde ayarlanamaz. Sonuç olarak, sistem öngörülen çal##ma parametrelerinin d####nda çal####r; bu da kar####m bile#imini etkiler ve motor ar#za lambas#n#n yanmas#na neden olabilir.

Bu sorun, araç üreticisi taraf#ndan zaten tespit edilmi#tir. Daha kapsaml# bir ar#za arama i#lemi kapsam#nda yak#t deposu havaland#rma sisteminde ba#ka bir ar#za tespit edilmezse, yak#t

deposu havalandırma valfinin ve aktif karbon haznesinin değiştirilmesi sorunu çözebilir. Ayrıca, sistemin boruları üretici spesifikasyonlarına göre kontrol edilmeli ve gerekirse temizlenmelidir.

Bu durumda, araç üreticisiyle veya üretici tarafından yetkilendirilmiş bir uzman servisle iletişime geçin.

Araçtan nedeni giderildikten sonra, araçta belleğini silin ve ardından bir test sürüşü gerçekleştirin.

Not:

Bu bölümde, lütfen araç üreticisinin bakım ve onarım talimatlarına daima uyunuz!

Bu araçta tablosu, benzer donanım versiyonuna sahip diğer araç modellerinde de ortaya çıkabilir.



Yakıt deposu havalandırma valfinin örnek gösterimi