



## VW T6 - Motor al##ma s#cakl####na ula#m#yor

Veri sayfas#	
Üretici	Volkswagen
Ara modeli	Transporter T6
Motor	2.0 16V TDI Bluemotion
Model y#l#	2016
Belirti	Motor al##ma s#cakl####na ula#m#yor
Önerilen ara	mega macs X



### So#utma s#v#s# devresindeki ar#zal# yön kontrol valfi nedeniyle al##ma s#cakl####na ula##lmamas#

Yukar#da belirtilen ara modelinde, motor s#cakl#k göstergesinin yakla##k 70 °C'de durmas# söz konusu olabilir. Motor kontrol ünitesine hiçbir hata kaydedilmez.br>br> Modern motorlar#n termal yönetim sistemleri nedeniyle, örne#in motorun al##ma s#cakl####na h#zl# bir #ekilde ula#mak için birden fazla so#utma s#v#s# devresi vard#r. Bu devreler birkaç termostatik valf arac#l####yla kontrol edilir. Ek olarak, di#er #eylerin yan# s#ra EGR so#utma ve #arj havas# so#utma sistemleri için elektrikli yard#mc# su pompalar# monte edilmi#tir. Bu nedenle, modern termal yönetim sistemi konseptlerinde hata analizi geleneksel so#utma s#v#s# devrelerine k#yasla genellikle daha karma##kt#r.br>br> Yukar#da belirtilen #ikayet mevcutsa, önce bir ar#za te#his sürü#ünde motor s#cakl### ile ba#lant#l# tüm parametreleri kontrol edin. Ar#za te#hisi kapsam#nda çevre birimlerinde herhangi bir ar#za tespit edilmezse ve so#utma sistemindeki hava kabarc#klar# elimine edilirse, so#utma s#v#s# devresine monte edilen yön kontrol valflerine özel dikkat gösterilmelidir.br>br> #anz#man ya## so#utucusundan sorumlu olan yön kontrol valfindeki bir kusur özellikle dikkat çekici olabilir. E#er bu valf kapanm#yorsa, #anz#man ya## so#utucusuna ait so#utma s#v#s# devresi, so#uk al##t#rmadan itibaren so#utma s#v#s# ile y#kan#r. Bunun sonucunda motor al##ma s#cakl####na ula#amaz. Yön kontrol valfi kontrol

edilmelidir. Burada anormallikler tespit edilirse, #anz#man ya# so#utucusuna ait yön kontrol valfinin de#i#tirilmesi sorunun çözümlmesine yard#mc# olabilir.br>br> Ar#zan#n nedeni giderildikten sonra, ar#za belle#ini silin ve ard#ndan bir test sürü#ü gerçekte#tirin.br>br> Bu ar#za tablosu, benzer donan#m versiyonuna sahip di#er araç modellerinde de ortaya ç#kabilir. Bu ba#lamda, lütfen araç üreticisinin bak#m ve onar#m talimatlar#na daima uyunuz!

### **Not**

So#utma sistemi üzerindeki onar#m ve bak#m çal##malar# üreticinin talimatlar#na uygun olarak yap#lmal#d#r. Baz# üreticiler, uyulmas# gereken özel hava alma rutinleri öngörmektedir.<br><br> Kendi güvenli#iniz ve di#er yol kullan#c#lar#n#n güvenli#i için, test ve deneme sürü#leri her zaman ikinci bir ki#i (sürücü) ile birlikte yap#lmal#d#r.