



BULLETIN

Alfa Romeo Type 147 Alle modeller

Støj fra baghjulsbremsen Slid i én side Fejlbehæftet håndbremse

Hvis ovenstående fejl konstateres, kan det skyldes et usmidigt eller fastklemmt håndbremsekabel. På grund af en defekt støvbeskyttelsesmanchet (fig.) eller en beskadiget kappe trænger der fugt eller snavs ind i bowdenkablet. På grund af rust eller interne skader klemmes håndbremsekablet fast. Grebet på bremsesadlen vender ikke tilbage til udgangsstillingen, hvilket fører til, at bremsebelægningen ikke trykker hårdt nok mod bremseeskiven. Den som følge heraf under kørslen opståede skurren skaber ubehagelig støj og slider samtidig på bremsebelægningen og bremseeskiven. I dette tilfælde skal håndbremsekablet kontrolleres og evt. udskiftes. Hvis bremsebelægningerne eller bremseeskiverne er blevet beskadiget, bør disse også udskiftes.



Anvisning til brug

Dette fejlscenarie kan også forekomme på andre Alfa Romeo-modeller med samme bremsesystem.