



BULLETIN

Lancia Ypsilon (843) VIN: 3002025 - 3082107 Alle modeller med elektronisk stabilitets-program (ESP)

Fejlkode C 1131 ESP-kontrollampen lyser

Hvis ovennævnte fejlkode forekommer samtidig med, at ESP-kontrollampen lyser, kan årsagen være sensoren for trykket i bremsevæsken. En fejl ved plausibiliteten for tryksignalet medfører her en fejlregistrering i styreenheden.

Da det ikke er muligt at foretage en måling på sensoren, kontrolleres først spændingstilførslen og periferikomponenterne i ESP-systemet. Hvis alle testresultater svarer til de foreskrevne værdier, udskiftes tryksensoren.

Bemærk

Sensoren for trykket i bremsevæsken er monteret inde i hydraulikenheden (A) og kan ikke udskiftes separat. I tilfælde af defekt skal hele hydraulikenheden således udskiftes.

