



BMW 3-er (E36) med motor 318 tds (M41)

Dårlig brændstofindsprøjtning

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan brændstofpumpen i tanken være årsagen. Fejlen ses også ved at motoren hakker og rumler. Desuden lyser motorkontrol-lampen, og fejlen "Indsprøjtningstart" er gemt. Disse fejl dukker op ved lav tankpåfyldning (<20 liter).

Bemærk:

På grund af en defekt brændstofpumpe er venstre halvdel af tanken fuld, mens højre halvdel er tom eller kun delvis fyldt. Brændstoffet flyttes ikke længere fra venstre mod højre. Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Kontrollér pumpens spændingsforsyning. Der skal være min. 9 V med tilkoblede forbrugere (bagrudevarme, lys, blæser). Det kan forekomme, at stikforbindelsen til spændingsforsyningen er defekt eller trukket fra hinanden. Denne forbindelse er placeret under den sorte afdækning under tæppet i venstre side i bageste fodrum.
- Hvis spændingsforsyningen er tilstrækkeligt stor, skal brændstofpumpen udskiftes.
- Slet fejlhukommelsen.

Bulletin