



BMW 7'er (E38), 5'er (E39) med motorerne M51, M52, M60, M62

Snurrende støj fra motorrummet, batteri afladet

Årsagen kan være et defekt relæ. Det „hængende” relæ til ABS-recirkuleringspumpen lader pumpen køre videre i unødvendig lang tid enten periodisk eller permanent (under kørsel eller efter slukning af motor). En snurrende lyd fra motorrummet foran til højre fortæller, at pumpen, som er integreret i den hydrauliske ABS-enhed, kører. Desuden kan fejlkode 15 (recirkuleringspumpe) og fejlkode 14 (ABS-ventilrelæ) være registreret i fejllageret.

Hvis relæet ikke åbner igen af sig selv, f.eks. som følge af rystelse, kan dette bevirke, at batteriet tømmes helt, og bilen ikke mere kan starte.

I så fald skal der sættes et nyt ABS-pumperelæ i, og fejlkoderne slettes.

Bulletin