



Citroen C5 **Alle modeller til produktionsår 06.2001**

Bilen synker foran

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en korroderet stikforbindelse.

Uden synlig grund sker der så det, at affjedringen på forakslen synker.

På grund af vandindtrængning i stikforbindelsen (se fig. 1) på BHI (integreret hydroelektronisk blok, en komponent i den hydropneumatiske affjedring se fig. 2) opstår der korrosion på stikkets kontakter. Producenten tilbyder derfor en speciel oxidationsbeskyttelse.

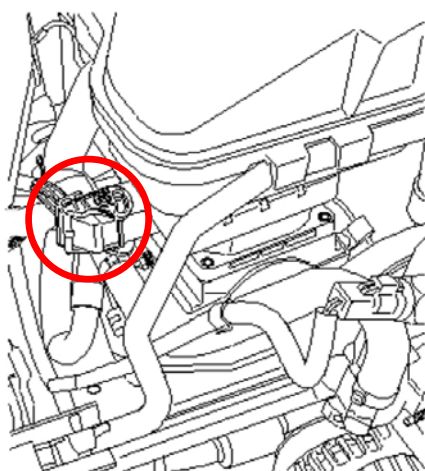


Fig. 1

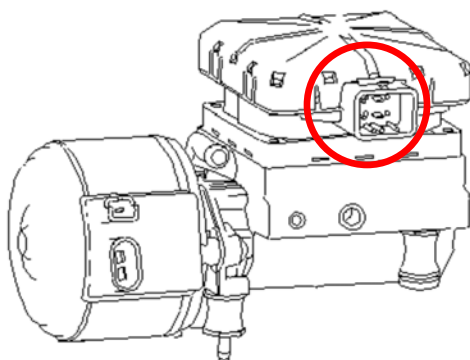


Fig. 2



Gør følgende i tilfælde af en reklamation:

- Træk stikket af, og kontrollér det for korrosion.
- Rens stikkets kontakter, og beskyt dem mod fugt med elektronikspray/-fedt.
- Træk oxidationsbeskyttelsen ned over stikket, og sæt stikket på BHI'en igen.
- Træk så beskyttelsen helt hen til BHI-huset, så hele stikforbindelsen er beskyttet.
- Stam kabelbinderne, så beskyttelsen sidder ordentligt fast (se fig. 3).

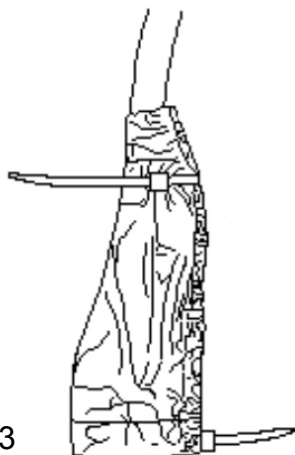


Fig. 3