



Citroen C5 2.0 L **Indtil produktionsår 15.09.01**

Motoren starter ikke

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være en sprunget sikring. På ovennævnte biler, der er udstyret med et Siemens Sirius 81-indsprøjtningssystem, kan det ske, at sikringen F 2 (sikringsboksen i motorrummet) springer. Denne overbelastning opstår på grund af en fastsiddende brændstofpumpe i tanken. I så fald skal pumpen udskiftes.

Bulletin

