




Ford Escort årgang 08/90 →

I disse køretøjer kan det forekomme, at varmeblæsermotoren svigter. Årsagen hertil er en defekt lodning i sikringsdåsen.

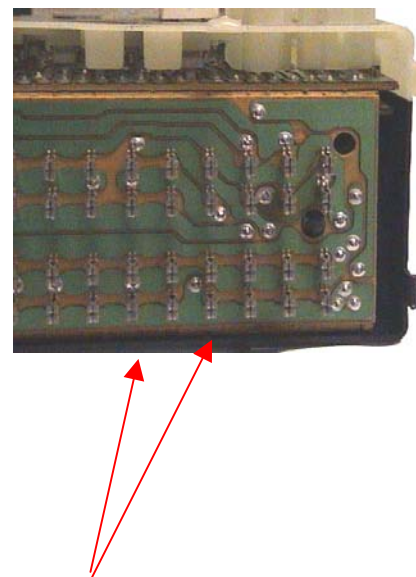

For at gøre reparationen så billig som muligt kan der i de fleste tilfælde foretages en lodning:

1. Man skal sikre sig, at man har radioens kodenummer.
2. Batteriet afmonteres.
3. Nederste instrumentbeklædning omkring sikringsboksen afmonteres.
4. Sikringsnummeret og det dertil hørende amperetal noteres, sikringen tages ud.
5. Sikringsboksens frontafdækning afmonteres.
6. Loddeforbindelsen fra sikringsholderen til varmeblæseren (sikring 15, nøjagtige angivelser i betjeningsvejledningen) loddet efter.
7. Delene monteres igen i omvendt rækkefølge.

OBS:

Mens spændingen i varmeblæserens sikring måles, skal tændingen og blæseren være tændt. Hvis blæseren er slukket, kan der trods den defekte lodning måles spænding.