



Fiesta '96 med 1,8 Endura-DE-Motor, årgang 08.95 til 10.96

Generatorrem der piber / afladet batteri

Problemløsning:

Årsagen til problemet er et knækket beslag til generatoren, som skal udskiftes.

Desuden skal der indsættes en ny bolt med integreret underlagsskive til generatoren.

1. Generatoren afmonteres
2. Generatorbeslaget afmonteres (4 bolte)
3. Nyt beslag monteres, det gamle skrottes
4. Generatoren monteres med den nye monteringsbolt

OBS:

Den nederste, bageste monteringsbolt monteres nederst foran og den nye, ændrede bolt, nederst bagtil.

