



Mercedes model: 124 årgang: Indtil november 1992 med motor: 104.942 | 104.992 | 111.960

ABS/ESP-kontrollamper forbliver tændte eller tænder og slukker vilkaarligt

En løs forbindelse i overspændingsbeskyttelsesrelæet kan bevirke, at ABS, ABS/ASR-kontrollampen ikke går ud efter motorstart eller tilfældigt begynder at lyse under kørsel. I givet fald skal spændingsforsyningens sikring til overspændingsrelæet kontrolleres. Prøv hhv. at afhjælpe og genskabe fejlen ved at bevæge sikringen frem og tilbage, mens motoren er i gang.

Er dette muligt, skal der sættes et nyt relæ i.

Bulletin