



Opel Vivaro Modelår 2001 - 2003

Viskermotor svigter, sikring FC 15 brændt over.

Hvis viskermotoren ikke fungerer, og sikring FC 15 er brændt over, kan problemet skyldes, at sikringen er overbelastet.

Problemet opstår kun på den kolde årstid, hvis vinduesviskerne er frosset fast på forruden. Når vinduesviskerne slås til, stiger strømforbruget i viskermotoren så kraftigt, at 25 A-sikringen brænder over. Fejlen kan afhjælpes ved at skifte sikringen ud med en kraftigere 30 A-sikring. Det er i givet fald ikke nødvendigt at foretage ændringer i ledningsgruppen.

Bemærk:

Fra marts måned år 2003 er der fra fabrikken indbygget en modificeret ledningsgruppe med en kraftigere sikring.

Bulletin

