



VW Golf 4 TDI

Svigt i speedometeret pga. defekt ledningsgruppe

Hvis speedometeret pludselig ikke virker, og sikringen til hastighedssensoren er sprunget, kan problemet muligvis lokaliseres i området omkring kabelgennemføringen på bagklappen.

I det konkrete tilfælde sprang sikringen til hastigheds-sensoren efter et stykke tid, hvilket gentog sig. Efter nærmere undersøgelse kunne det konstateres, at også sikringen til baklygterne var defekt, og at årsagen ikke skulle findes i kontakten til baklyset. Herefter blev gennemføringen af ledningsgruppen på bagklappen undersøgt, og det blev konstateret, at isoleringen var ødelagt på flere af kablerne (fig.), hvilket medførte kortslutning. Efter at ledningsgruppen var blevet udbedret, var problemet løst.



Bulletin