



VW

Lupo

Motor: 1,2 TDI (ANY, AYZ)

Motoren rykker/går i stå

Hvis motoren i de ovennævnte biler rykker og/eller går i stå, kan dette skyldes en blokering i vakuumentilslutningen på luftindsugningsstudsens (se billedet). Som regel gemmes i så fald fejlkoden 17965 eller P1557 (ladetrykregulering) i fejlhukommelsen. I tilfælde af reklamation skal tilslutningen kontrolleres for gennemstrømning ved hjælp af en vakuumpumpe. Hvis tilslutningen er blokeret, skal hele indsugningsluftføringen udskiftes. Glem ikke også at kontrollere forbindelsen fra tilslutningsstudsens til ladetrykreguleringsventilen.

