



VW

Støj fra området omkring ratstammen

Hvis kunden klager over skrabe- eller klikkelyde fra området omkring ratstammen, kan årsagen være, at afstanden mellem tilbagestillingsringen (fig. 3) og rattet enten er for stor eller for lille. Er afstanden for lille, skraber tilbagestillingsringen mod rattet under styringen. Er afstanden for stor, bliver indgrebshakkene ikke presset langt nok ind, hvorfor de hakker under styringen.

For at fjerne lydene skal afstanden indstilles påny. Gør således:

- Tag beklædningen øverst på ratstammen af (fig. 1).
- Løsn klemskruen fra styrearmen (fig. 2).
- Indstil afstanden mellem tilbagestillingsringen og rattet til ca. 5 mm (fig. 2).
- Stram klemskruen til og sæt beklædningen på igen.



Fig. 1



Fig. 2

5 mm

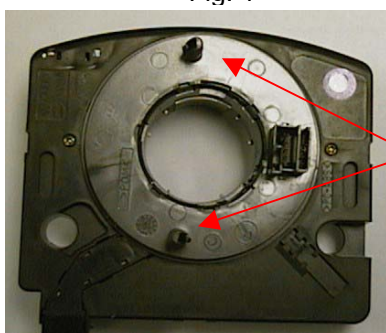


Fig. 3

Indgrebsstifterne