




## **Ford Mondeo med ABS og dobbeltlås (med / uden TCS) årgang 01 / 1997 til 08 / 1998**

### **ABS / TCS el. ABS / advarselslys til håndbremse**

Hvis ABS / TCS (såfremt TCS forefindes) eller ABS / håndbremse-advarselslampen (biler uden TCS) lyser, og fejlkoden A143 registreres, kan fejlen skyldes en spændingsforøgelse i ABS-styreenheden. Ved spændingsforøgelsen diagnosticerer styreenheden en EPROM-fejl, hvilket bevirker, at advarselslampen begynder at lyse. Fejlen afhjælpes ved at lodde en modstand (2,2 kOhm) på diagnosestikket mellem pin 7 og pin 16. Det gøres på følgende måde:

- Noter radiokoden og kobl batteriet af.
- Klem diagnosestikket af beklædningen i fodrummet i førersiden.
- Afisolér hvidt/blåt kabel til pin 7 ca. 1 cm fra stikket, orange kabel til pin 16 ca. 5 cm fra stikket (**skil ikke kablet ad**).
- Pålod modstand i overensstemmelse med kablernes farver.
- Isolér loddesteder med isolerbånd og fastgør modstanden til kabelgruppen.
- Klem diagnosestikket på igen, kobl batteriet på, og indlæs radiokoden.
- Slet fejllageret.

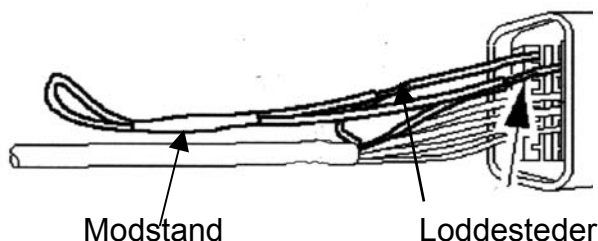

Bulletin