



Audi A4 og A6 - nyeste modeller

Tankur fungerer ikke korrekt

Hvis der opstår det problem, at tankuret ikke viser fuld tank, slår kraftigt ud, eller bevæger sig frem og tilbage under kørsel, kan det enten skyldes, at tankmåleren sidder i klemme, eller at der er kommunikationsproblemer mellem tankmåler og kombiinstrument, eller at der er loddefejl i kombiinstrument.

Fejlen lokaliseres på følgende måde:

Til kontrol af tankuret i kombiinstrumentet skal der foretages en aktuator-test. Herefter anlægges en modstandsdekade med ohm-værdier på mellem 70 og 270 i stedet for tankmåleren. Hvis både aktuatorer og tankuret er i orden, skal ohm-værdierne på føderdelen og tankmåleren (værdier på tankmåleren skal ligge mellem 70 og 270 ohm) måles. Hvis de målte værdier ikke svarer til de teoretiske værdier, skal tankmåleren udskiftes.

Bulletin