



BULLETIN

Hyundai Getz Årgang: 2003 - 2005 Motor: 1.1 I benzin (G4-HD)

Motoren har fejltændinger og effekttab, motorkontrollampen lyser.

Hvis der på disse biler reklameres, at motoren sætter ud ved tænding og mister effekt og at motorkontrollampen lyser, kan årsagen være krumtapakselhjul, der er slået ud af position.

Følgende fejlkoder kan være gemt i fejlhukommelsen for systemet 'Motor'.

Fejlkode 'ensbetydende' med:

- P0300, tændingssvigt, 'fejltænding'.
- P0301, 'tændingssvigt cylinder 1'.
- P0304, 'tændingssvigt cylinder 4'.

Gennem en mulig fejlkilde 'Krumtapakselhjul slået ud af position' (dette problem er kendt hos producenten), der har en mekanisk årsag, kan styretiderne forskubbe sig og medføre tændingssvigt. Producenten tilbyder her et ændret krumtapakselhjul og en ændret krumtapakselskrue. Ved udskiftningen anbefales det samtidigt at udskifte tandremmen.

Desuden bør tændrør, tændkabler og tændspolen kontrolleres i relation til de registrerede fejlkoder. Gennem denne ekstra kontrol kan en 'fejlinformation' af fejlkoden mhp. højspændingsområdet udelukkes og fejlallokeringen til den rent mekaniske fejlkilde kan bekræftes.