



## ***Honda Accord Fra produktionsår 2001 Alle modeller med variabel knastakselstyring (VTEC)***

### **Motorkontrollampen lyser, en fejlkode er gemt.**

Hvis der ved disse biler reklameres over, at motorkontrollampen lyser, og fejlkoden P1259 (fejlfunktion i VTEC-systemet) er gemt i fejlhukommelsen, kan en mulig årsag være et for lavt olieniveau. Den variable knastakselstyring styres af motorolietrykket. Hvis olieniveauet eller olietrykket er for lavt, kan der opstå fejlfunktion i systemet, og den ovennævnte fejl kan blive gemt. Olieniveauet og evt. olietrykket bør altid kontrolleres, før der startes på en besværlig fejlfinding i VTEC-systemet.