



## **Hyundai IX35 Årgang: 2010**

### **Fejltænding, fejlkode P0301 Motorkontrollampen lyser**

Ved ovenfor anførte køretøjer kan der opstå fejltændinger, der medfører, at motoren „rumler“.

I den forbindelse lyser motorkontrollampen i reglen, og i styreenheden er der lagret en fejlkode (fejltænding).

Koden P0301 betyder f.eks. „fejltænding, 1. cylinder“.

Hvis kompression, tændrør og tændspoler er blevet kontrolleret og fundet korrekte, kan årsagen være en defekt stift på motorstyreenhedens ledningsnetstik. Aktiveringen af tændspolerne kan f.eks. kontrolleres med et oscilloskop. Hvis der ikke er noget signal, kan der ved hjælp af et multimeter foretages en kontrol af gennemløbet på de elektriske ledninger.

Hvis en stift på stikket til motorstyreenheden er knækket, tilbyder køretøjsproducenten et reparationskabel med stift.