



Mercedes Benz model W 163, 202, 208, 210 - med motorerne 112 og 113, undtagen 112.912/ 946/ 961 og 113.968/ 963/ 992


Advarselslampe for olieniveau lyser

Fejlen skyldes muligvis en defekt i sensor for olieniveau. Endvidere vises meddelelsen „Olieniveau under min.” på displayet. Fejllageret udlæses sandsynligvis med fejlene P1178, olie kvalitet motor uplausibel, eller P 1179, olieniveau motor uplausibel.

I givet fald skal du gøre følgende:

- Aftap motorolien
- Afmonter underdelen af bundkarret (1)
- Træk stikket ud af sensor for olieniveau (3)
- Tag skruerne ud af sensoren (2)
- Afmonter sensor for olieniveau (4)
- Sæt en ny sensor i og spænd skruerne til med et tilspændingsmoment på 10 Nm
- Genetabler stikforbindelsen
- Sæt underdelen af bundkarret fast. Spænd skruerne til med et tilspændingsmoment på 30 Nm
- Fyld olie på igen
- Afprøv systemet
- Slet fejllageret

Bulletin

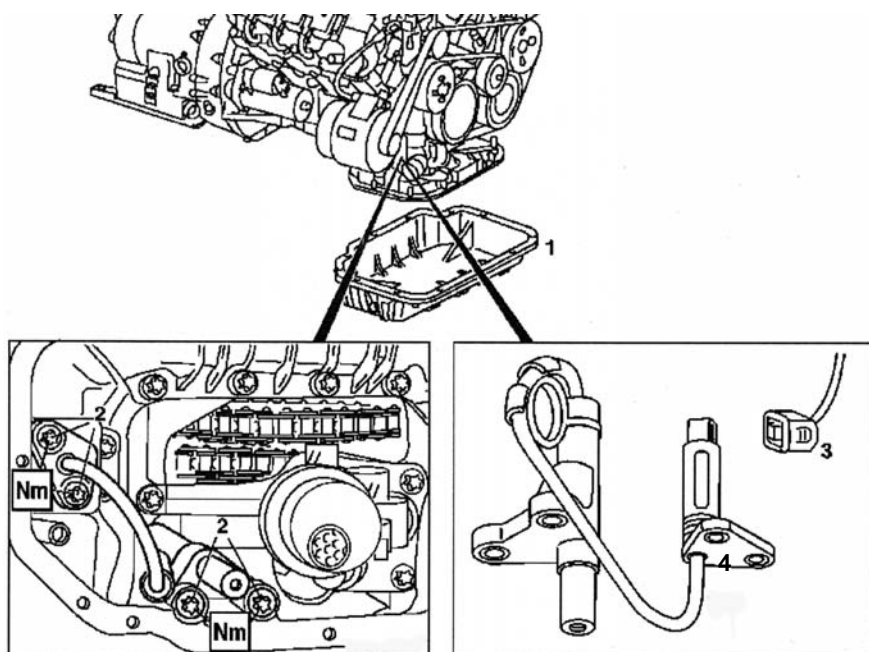

Bulletin