



Opel Agila med motor Z10XEP Corsa C med motorerne Z10XEP, Z14XEP Modelår 2004

Motorkontrollampe lyser

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være korrosion i en lambda-sondes ledningsstik. Af bestemte årsager kan der trænge vand ind i indsprøjtningssystemets ledningsnet. Dette fører til korrosion på monitorsondens stikben. Derudover kan fejlkoderne for monitorsonden P0141 og P0136 være gemt. I enkelte tilfælde kan fejlkoderne for forkatalysators-sonden P0130 og P0135 også være gemt. Stikbenene skal renses ved let korrosion. Hvis korrosionen er for kraftig, skal monitorsonden udskiftes. Producenten sælger desuden et forbedret motorledningsnet til indsprøjtningssystemet. Dette ledningsnet bør også udskiftes, således at problemet ikke opstår igen.