



Opel Meriva - årgang 2003-2004 med motorerne Z16XE / Z16SE

Kontrollampe for motorelektronik lyser

Årsagen kan være sikring F 15. Desuden registreres fejlkoderne P1500 og P1550 A+B (udfald i gasspjældsaktuator) i fejllageret, og motorstyringen overgår til nødfunktion. En løs forbindelse ved sikring F 15 forårsager en kortvarig afbrydelse af spændingsforsyningen til motorstyreenheden.

I givet fald skal sikringen tages ud og fatningen efterses for eventuel beskadigelse og tilsmudsning; foretag udbedring om nødvendigt. Slet fejllageret efter reparationen.

Bulletin